

Betriebsanleitung

DD 2560T P

WIG-/TIG DC-Schweißinverter



Ausgabe 03/2023

Drucklufttechnologie Schweißtechnologie Metallbearbeitung Steintrenntechnik Stromerzeuger



Vor Verwendung
Betriebsanleitung
lesen und beachten!

Powered by Quality

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Generelle Bestimmungen	4
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
1.3	Missachtung der Sicherheitsvorschriften	5
1.4	Grundlegende Sicherheitshinweise.....	5
1.5	Örtliche Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen.....	5
1.6	Geltungsbereich	5
1.7	Aufbau und Bedeutung der Hinweise.....	6
1.8	Grafische Hinweissymbole	7
1.9	DGUV V3 Prüfung (früher BGV A3).....	7
1.10	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	7
2	Technische Daten	8
2.1	Kurzeinführung.....	9
2.2	Merkmale.....	9
2.3	Anschluss Stromversorgung	9
2.4	Produktbeschreibung	10
2.5	Einschaltdauer und Überhitzung	11
3	Einrichtung & Betrieb	12
3.1	Netzanschluss.....	12
3.2	Aufbau der Vorder- und Rückseite	12
3.3	Bedienfeld.....	13
3.4	WIG-Parametereinstellung	16
3.5	Einrichtung & Betrieb für MMA/E-Hand-Schweißen	17
3.5.1	Anschlusskonfiguration für MMA/E-Hand-Schweißen	17
3.5.2	MMA/E-Hand-Schweißbetrieb	18
3.5.3	Problembehebung E-Hand-Schweißen.....	19
3.6	Einrichtung & Betrieb für WIG-/TIG-Schweißen.....	20
3.6.1	Anschlusskonfiguration für WIG-Schweißen	20
3.6.2	WIG-Schweißbetrieb	20
3.6.3	Problembehebung WIG-Schweißen.....	21
3.6.4	WIG-/TIG-Schlauchpaket Stromfernregelung	23
3.6.5	WIG-/TIG-Schlauchpaket Schaltplan / Belegung Steuerleitungsstecker	23
3.7	Konfiguration der Fernregelung.....	24

3.7.1	Konfiguration des kabelgebundenen Fußpedals	24
3.8	Betriebsumgebung	24
4	Wartung & Fehlerbehebung	25
4.1	Wartung	25
4.2	Problembehebung	26
4.3	Liste der allgemeinen Fehlercodes	28
4.4	Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte	28
5	Ersatzteile	29
5.1	Ersatzteilbestellung	29
5.2	Ersatzteilzeichnung / Ersatzteilliste	30
5.2.1	DD 2560T P - WIG-/TIG DC Schweißinverter	30
6	Elektrischer Schaltplan	32
7	Konformitätserklärung	33

1 Einleitung

Dieses Kapitel erläutert die Sicherheitsvorschriften, die beim Einsatz dieses Schweißgeräts zwingend einzuhalten sind. Es definiert die Verantwortlichkeiten des Betreibers und die Sicherheitshinweise, die in den einzelnen Kapiteln auf die verschiedenen Gefahrenstufen aufmerksam machen.

WARNUNG



Unsachgemäßes Arbeiten an dem Schweißgerät kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen!

Das Kapitel „Sicherheit“ muss von allen Personen, die Bedienungs-, Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten ausführen, gelesen und verstanden werden.

Bei Transportschaden sofort Händler informieren

1.1 Generelle Bestimmungen

Der für das Gerät Verantwortliche muss sicherstellen, dass

- Sicherheitshinweise und Nutzungsinformation verfügbar sind und eingehalten werden,
- Nutzungsinformation und technische Daten gemäß Auftrag beachtet werden,
- Schutzeinrichtungen verwendet werden,
- Vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgeführt werden und
- Wartungspersonal unverzüglich verständigt oder die elektrische Komponente sofort stillgesetzt wird, falls abnormale Spannungen oder Geräusche, höhere Temperaturen, Schwingungen usw. auftreten, um die Ursachen zu ermitteln.

In der Dokumentation sind diejenigen Informationen enthalten, die bei Verwendung des Schweißgerätes in industriellen Anlagen für Fachkräfte erforderlich sind. Diese Nutzungsanleitung enthält keine Informationen und Hinweise für nicht qualifizierte Personen, die dieses Gerät außerhalb industrieller Betriebe verwenden.



Nur bei Beachtung und Einhaltung der Dokumentation ist eine Gewährleistung von uns aufrechtzuerhalten.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf ausschließlich für den im Kapitel „Produktbeschreibung“ aufgeführten Verwendungszweck eingesetzt werden. Als verbindliche Einsatzgrenzen und Kenndaten gelten die Angaben gemäß dem Kapitel „Technische Daten“ dieser Dokumentation. Wir sorgen für Abhilfe. Sollte beim Einsatz eines unserer Gerätemodelle unerwartet ein Problem auftauchen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team:

ELMAG Entwicklungs und Handels GmbH

Hannesgrub Nord 19

A-4911 Ried/Tumeltsham

TEL +43 7752 80 881

FAX +43 7752 80 880

WEB www.elmag.at



Das Umrüsten auf andere Arten der Bearbeitung liegt allein in der Verantwortung des Betreibers. Für hieraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

1.3 Missachtung der Sicherheitsvorschriften

Für Schäden, die durch Missachtung der aufgeführten Instruktionen und Hinweise der vorliegenden Dokumentation entstehen, lehnen wir jede Haftung ab.

Dies gilt speziell für Schäden

- durch sachwidrige Verwendung oder Fehlbedienung;
- durch Missachtung von sicherheitsrelevanten Informationen der Betriebsanleitung;
- aufgrund mangelhafter oder nicht ausgeführter Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten;
- aufgrund falscher Materialwahl der Werkstücke oder Werkzeuge.

1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Es dürfen nur autorisierte Personen mit dem Schweißgerät arbeiten.
- Das Schweißgerät darf nur in einwandfreiem Zustand unter Beachtung der Nutzungsinformation betrieben werden.
- Wird bei der Arbeit das Netzkabel beschädigt, sofort den Stecker ziehen.
- Gerät niemals mit beschädigtem Kabel benutzen.
- Das Gerät darf nur an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz angeschlossen werden.
- Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, welche die Sicherheit von Personen gefährdet oder die Sicherheit der Regelung beeinträchtigt.
- Sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich nur im **stromlosen** Zustand durchzuführen.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von hierzu beauftragten und geschulten Personen durchgeführt werden. Hierbei stets die Originalersatzteile der **ELMAG** Entwicklungs und Handels GmbH verwenden. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
- Im Zweifelsfall ist immer der Hersteller anzusprechen.
- Gerät nicht dem Regen aussetzen, nicht abspritzen und nicht dampfstrahlen. Das Gerät darf nicht feucht sein und auch nicht in feuchter Umgebungsluft betrieben werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Absaugung bzw. Belüftung des Raums.
- Ölfreie Schutzkleidung, Lederhandschuhe und Lederschürze tragen.

1.5 Örtliche Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen

Die allgemein gültigen, nationalen und örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsgesetze, sowie Vorschriften für den Betreiber können bei den nationalen und örtlichen Institutionen und Behörden angefordert werden.

1.6 Geltungsbereich

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben, Instruktionen und sicherheitsrelevanten Hinweise gelten ausschließlich für das vorliegende Schweißgerät.

1.7 Aufbau und Bedeutung der Hinweise

Wichtige Anweisungen, die die technische Sicherheit und den Betriebsschutz betreffen, werden in der technischen Dokumentation wie folgt besonders hervorgehoben:

GEFAHR



Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schwerer Körperverletzung führt.

WARNUNG



Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

VORSICHT



Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichter bis mittlerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS



Weist auf eine Situation hin, die zu einem Sachschaden führen kann.



Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen

1.8 Grafische Hinweissymbole

Diese Symbole finden Sie sowohl an verschiedenen Stellen im Betriebshandbuch, in der Nutzungsinformation als auch an den Komponenten. Diese Hinweistafeln sind unbedingt zu beachten! Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen.

Die Symbole (Piktogramme), Warn- und Hinweisschilder (nach ISO 1710) haben folgende Bedeutungen:

			
Gefahrenhinweis	Warnung vor Explosions- gefährlichen Stoffen	Warnung vor Gasflaschen	Warnung vor rotierenden Walzen
			
Warnung vor heißer Oberfläche	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	Brandgefahr	
Gebotszeichen			
			
Schutzkleidung benutzen	Fusschutz benutzen	Handschutz benutzen	Schweissermaske benutzen
			
Augenschutz benutzen	Gasflaschen sichern	Schutzschürze benutzen	Hinweis

1.9 DGUV V3 Prüfung (früher BGV A3)

HINWEIS



Der Betreiber von gewerblich genutzten Schweißanlagen ist dazu verpflichtet, einsatzbedingt regelmäßig eine Sicherheitsüberprüfung der Anlagen nach DIN VDE 0701 und 0702 durchzuführen. **ELMAG** empfiehlt eine Prüffrist von 12 Monaten.

Auch nach Änderung oder Instandsetzung der Anlage muss eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden.

1.10 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Dieses Produkt entspricht den derzeit geltenden EMV-Normen.

Beachten Sie folgendes:

- Das Gerät ist bestimmt zum Schweißen bei gewerblichen als auch bei industriellen Einsatzbedingungen (CISPR 11 class A). Bei Einsatz in anderen Umgebungen (z. B. Wohngebieten) können andere elektrische Geräte gestört werden.
- Elektromagnetische Probleme bei der Inbetriebnahme können entstehen in:
 - Netzzuleitungen, Steuerleitungen, Signal- und Telekommunikationsleitungen in der Nähe der Schweiß- bzw. Schneideinrichtung
 - Fernseh- und Rundfunksendern und -empfängern

- Computern und anderen Steuereinrichtungen
- Schutzvorrichtungen in gewerblichen Einrichtungen (z. B. Alarmanlagen)
- Herzschrittmachern und Hörhilfen
- Einrichtungen zum Kalibrieren oder Messen
- Geräten mit zu geringer Störfestigkeit

Falls andere Einrichtungen in der Umgebung gestört werden, können zusätzliche Abschirmungen notwendig werden.

- Die zu berücksichtigende Umgebung kann sich bis über die Grundstücksgrenze erstrecken. Dies ist von der Bauart des Gebäudes und anderen dort stattfindenden Tätigkeiten abhängig.
- Betreiben Sie das Gerät nach den Angaben und Anweisungen des Herstellers. Der Betreiber des Geräts ist für die Installation und den Betrieb des Geräts verantwortlich. Treten elektromagnetische Störungen auf, ist der Betreiber (evtl. mit technischer Hilfe des Herstellers) für deren Beseitigung verantwortlich.

2 Technische Daten

Parameter	MODEL DD 2560T P	
Eingangsleistung	~400V ±10 %, 50/60 Hz	
Nenningangsstrom I _{1max} (A)	18 (DC MMA)	14 (DC WIG)
Nenningangsleistung (kVA)	8,6 (DC MMA)	6,0 (DC WIG)
Einschaltdauer (40 °C, 10 Minuten)	MMA	WIG
	60 % 250 A	60 % 250 A
	100 % 195 A	100 % 195 A
Einstellbereich Schweißstrom (A)	5 ~ 250	
Leistungsfaktor	0,75	
Leerlaufspannung (V)	73	
Einstellbereich Stromabsenkzeit (Sek.)	0 - 10	
Gasvorströmzeit (Sek.)	0 - 2	
Einstellbereich Gasnachströmzeit (Sek.)	0 - 10	
Impulsfrequenz (Hz)	0,5 - 200	
Pulsweitenbereich (%)	5 - 95	
Punktschweißzeit/Spt (S)	0,1 - 10	
Wirkungsgrad/Effizienz (%)	≥80 %	
Leistungsaufnahme im Leerlauf (W)	39	
Schutzart	IP23	
Isolationsklasse	H	
Kühlung	AF	
Abmessungen / Gerät (L×B×H) (mm)	510 x 190 x 365	
Nettogewicht (kg)	16,8	
	Änderungen vorbehalten	

2.1 Kurzeinführung

In diesen WIG-/TIG-Schweißgeräten wird die neueste Pulsweitenmodulationstechnologie (PWM) sowie Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) eingesetzt. Es werden dabei Schaltfrequenzen im Bereich von 20 kHz bis 50 kHz verwendet, um die Netztransformator-Schweißgeräte zu ersetzen. Daher zeichnen sich die Geräte durch Handlichkeit, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht, niedrigen Energieverbrauch und Geräuschpegel usw. aus.

Die Parameter des Geräts lassen sich am Bedienfeld fortlaufend und stufenlos einstellen, z. B. Gasvorströmzeit, Startstrom, Stromanstiegszeit (Up-Slope), Schweißstrom, Grundstrom, Stromabstiegszeit (Down-Slope), Entkraterstrom, Gasnachströmzeit, Impulsfrequenz, Pulsweitenbereich, Hot-Start, Arc-Force und Punktschweißzeit. Beim Schweißen sind für die Zündung des Lichtbogens eine hohe Frequenz und eine hohe Spannung erforderlich, um die Zuverlässigkeit der Zündung zu gewährleisten.

2.2 Merkmale

- WIG HF-Zündung für berührungslose Hochfrequenzzündung oder LIFT-WIG-Zündung zur Kontaktzündung ohne HF zB. beim Einsatz in der Nähe empfindlicher elektronischer Geräte oder Steuerungen.
- MMA/E-Hand: einstellbare Arc-Force- und Hot-Start- und automatische Anti-Stick-Funktion zur besseren Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit beim E-Hand-Schweißen.
- Pulsfunktion für die Verarbeitung auf ultradünnen Oberflächen ohne Deformation.
- 2Takt- / 4Takt-Steuerung
- Digitalanzeige für exakte Einstellung sowie Überwachung der Schweißparameter
- Ausgerüstet mit Temperatur-, Spannungs- und Stromsensoren für hohen Schutz
- Stromerzeugertauglich - Generatorleistung abhängig vom Schweißverfahren
- WIG-Schlauchpaket mit UP/DOWN Schweißstromregelung am Handgriff (max. +/- 20A), stufenlose Schweißstromregelung mittels Poti-Schaltmodul (optional)
- Fuß-Fernregler kabelgebunden (optional).



2.3 Anschluss Stromversorgung

HINWEIS



Diese Schweißgeräte sind für den Betrieb mit einer Stromversorgung von 400 V DC ausgelegt.

Falls die Versorgungsspannung über oder unter der sicheren Betriebsspannung liegt, wird der im Schweißgerät integrierte Überspannungs- bzw. Unterspannungsschutz aktiviert, die Alarmleuchte leuchtet auf und gleichzeitig wird der Stromausgang unterbrochen.

Überschreitet die Versorgungsspannung ständig den sicheren Betriebsspannungsbereich, verkürzt dies die Lebensdauer des Schweißgeräts.

2.4 Produktbeschreibung



- **DC WIG/TIG mit oder ohne Pulsfunktion**
- **Moderne Isolations-Gate-Bipolar-Transistor (IGBT) und Puls-Weiten-Modulations-(PWM) Technologie**
- **MCU-Steuersystem, reagiert umgehend auf Änderungen.**
- **Hochfrequenz zur Lichtbogenzündung, um die Zuverlässigkeit der Zündung zu gewährleisten.**
- **Intelligenter Schutz: Bei Überspannung, Überstrom, Überhitzung leuchtet die Alarmleuchte am Bedienfeld auf, und der Ausgangsstrom wird unterbrochen. Dies dient dem Selbstschutz des Geräts und verlängert dessen Lebensdauer.**
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeit: DC-Schweißen WIG/MMA, hervorragend für Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan, ...**

Je nach Auswahl am Bedienfeld können nachstehende drei Schweißverfahren angewendet werden:

DC-MMA

DC-WIG

DC-WIG-Impuls

1. Beim DC-MMA-Verfahren kann die Polarität des Anschlusses je nach den verschiedenen Elektroden gewählt werden.
2. Bei DC-WIG wird DCEN verwendet (Schweißbrenner am Minuspol, Werkstück am Pluspol angeschlossen). Diese Anschlussanordnung zeichnet sich durch einen stabilen Lichtbogen, einen geringen Wolfram-Elektrodenverlust, einen höheren Schweißstrom und eine schmale und tiefe Schweißnaht aus.
3. Das DC-WIG-Impulsschweiß-Verfahren zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
 - Pulsierende Wärmeeinbringung. Metall im Schmelzbad wird kurzzeitig auf hohe Temperatur gebracht und erstarrt schnell, was die Möglichkeit der Entstehung von Heißrissen bei thermisch empfindlichen Materialien verringern kann.
 - Mäßige Erhitzung des Werkstücks. Gebündelte Lichtbogenenergie. Geeignet für das Schweißen von Fein- und Feinstblech.
 - Präzise Steuerung von Wärmeeinbringung und Schmelzbadgröße. Gleichmäßige Eindringtiefe. Geeignet für einseitiges Schweißen, beidseitiges Formen und Rohrschweißen in allen Positionen.
 - Hochfrequenz-Pulslichtbogen sorgt für bessere Metall-Mikrostruktur, beseitigt Lunker und verbessert die mechanischen Eigenschaften der Naht und ist geeignet für hohe Schweißgeschwindigkeiten zur Erhöhung der Produktivität.



Diese WIG-/TIG-Schweißgeräte sind für das Verschweißen verschiedener Bleche aus Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan, Kupfer, Bronze usw. in allen Positionen geeignet. Eingesetzt werden diese Geräte in Produktions-/Reparatur-/Instandhaltungs-/Montagebetrieben sowie Rohrleitungs-/Pipeline-/Metall-/Geländer-/Schwimmbad-/Maschinen-/Anlagen- und Behälterbau, der Reparatur/Instandhaltung von Formen, jeglicher Art von Fahrzeugen, sowie in der Petrochemie, im Handwerk und für allgemeine Fertigungsarbeiten.


MMA	Manual Metal Arc Schweißen = Lichtbogenhandschweißen;
PWM	Pulsweitenmodulation;
IGBT	Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode;
WIG/TIG	Wolfram-Inertgas-Schweißen/Tungsten-Inertgas-Schweißen.

2.5 Einschaltdauer und Überhitzung

Der Buchstabe “**X**” steht für die Einschaltdauer, das heißt für den Zeitanteil, in welchem mit einem Schweißgerät innerhalb eines bestimmten Zeitzyklus (10 Minuten) kontinuierlich mit dessen Nennausgangsstrom geschweißt werden kann.

Das Verhältnis zwischen der Einschaltdauer “**X**” und dem Ausgangsschweißstrom “**I**” wird in der rechten Abbildung dargestellt.

Bei Überhitzung des Schweißgeräts sendet der IGBT-Überhitzungsschutz ein Signal an die Steuereinheit des Schweißgeräts, um den Ausgangsschweißstrom auszuschalten und die Überhitzungs-Kontrollleuchte am Bedienfeld aufleuchten zu lassen.

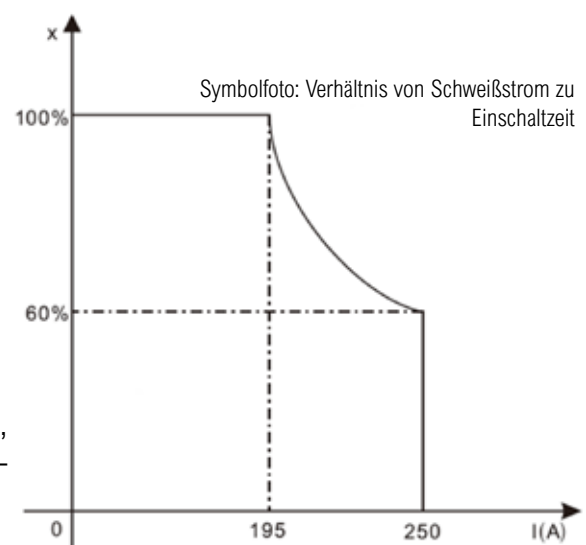

HINWEIS



In diesem Fall darf mit dem Gerät für 10-15 Minuten nicht geschweißt werden, damit es mit Hilfe des laufenden Gebläses abkühlen kann. Bei erneuter Inbetriebnahme des Geräts ist der Schweißausgangsstrom oder die Einschaltdauer zu reduzieren.

3 Einrichtung & Betrieb

3.1 Netzanschluss


Die Installation der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen. Alle Anschlüsse müssen nach den geltenden Bestimmungen und unter strikter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften des Landes ausgeführt werden, in dem das Gerät betrieben wird.

3.2 Aufbau der Vorder- und Rückseite

1. “–” Ausgangsanschluss
2. Anschluss WIG-Schlauchpaket-Steuerleitungsstecker oder Fernregelkabel zB. für optionalen Fußfernregler
3. Gasanschluss für WIG-Brenner
4. “+” Ausgangsanschluss
5. Netzkabel
6. Ein-/Ausschalter
7. Anschluss Gaseingang



3.3 Bedienfeld

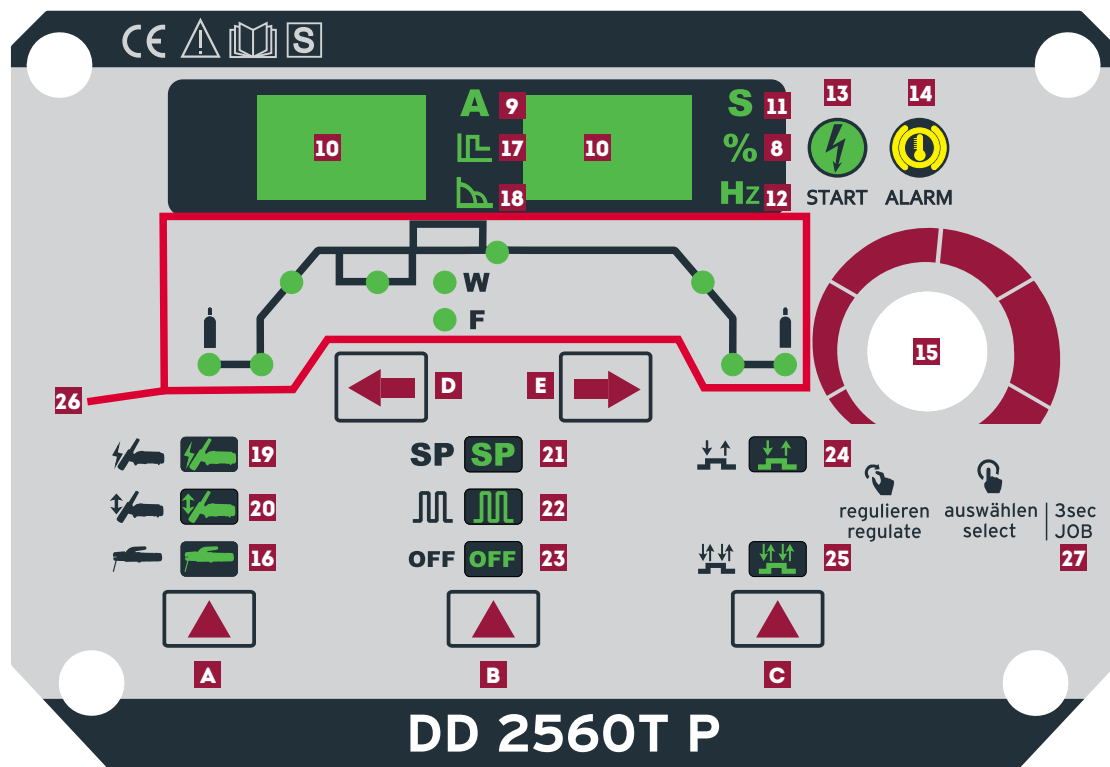

8	Digitalanzeige mit Wertanzeige in Prozent	19	WIG-HF-Zündungs-Modus *
9	Digitale Stromanzeige in Ampere	20	LIFT-WIG-Zündungs-Modus *
10	Digitale Multifunktionsdisplays *	21	SP(Spot) = WIG-Punktschweißen *
11	Digitale Zeitanzeige in Sekunden	22	DC WIG-Impulsschweißen EIN *
12	Digitale Frequenzanzeige in Hertz	23	DC WIG-Impulsschweißen AUS *
13	Betriebsanzeige: Leuchtet, wenn Strom angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist	24	2T = WIG 2 Takt Steuerung *
14	Alarmanzeige *	25	4T = WIG 4 Takt Steuerung *
15	Drehknopf zur Parametereinstellung *	26	WIG-Parametereinstellung - siehe Kapitel 3.4
16	MMA/E-Hand-Schweiß-Modus *	27	JOB / Programmspeicherung *
17	Einstellungsanzeige MMA Hot-Start *		
18	Einstellungsanzeige MMA Arc-Force *	*	Genaue Erläuterungen zu Steuerelementen, siehe unten

Erläuterungen zu weiteren Steuerelementen

(10) Digitale Multifunktionsdisplays

Vor dem Schweißen werden hier die mit dem Drehknopf (15) ausgewählten/eingestellten Einstellungen angezeigt. Während des Schweißens wird der Schweißstrom angezeigt. Die angezeigte Parametereinstellung wird durch die LEDs seitlich der Displays gekennzeichnet: Prozent (%), Frequenz (Hz), Sekunden (S), Strom (A), Hot Start und Arc Force. Erfolgt am Bedienfeld mehrere Sekunden lang keine Eingabe, kehrt die Anzeige zur Haupteinstellung für den Schweißstrom zurück.

(14) Alarmanzeige

Leuchtet auf, wenn Überspannung, Überstrom oder elektrische Überhitzung (aufgrund übermäßiger Einschaltdauer) erkannt und die Schutzfunktion aktiviert wird. Sobald der Schutz aktiviert ist, wird der Schweißausgang unterbrochen, bis das Sicherheitssystem eine ausreichende Reduzierung der Überlast erkannt hat und die Kontrollleuchte erlischt. Diese Alarmanzeige kann auch bei einem internen Stromkreisfehler im Gerät leuchten.

(15) Drehknopf zur Parametereinstellung

Die ausgewählte Parametereinstellung wird durch die jeweilige LED auf dem Bedienfeld oder neben dem Display angezeigt und der dazugehörige Wert wird angezeigt. Den Parameter durch Drehen des Knopfes einstellen. Erfolgt am Bedienfeld mehrere Sekunden lang keine Eingabe, kehrt die Anzeige zur Haupteinstellung für den Schweißstrom zurück.

Dieser Drehknopf dient auch als Zugriff zur JOB Programmspeicherung, dazu den Drehknopf ein paar Sekunden lang gedrückt halten um in die JOB Programmspeicher Funktion zu gelangen (nähere Erklärung 27 JOB / Programmspeicherung)

MMA-Parametereinstellungen**(16) MMA/E-Hand-Schweiß-Modus**

Mit den Pfeiltaster (A) den MMA/E-Hand-Schweiß-Modus (16) auswählen. Das Multifunktionsdisplay zeigt den eingestellten Schweißstrom in Ampere an, welcher mittels Drehknopf (15) eingestellt werden kann.

(17) Einstellung MMA Hot-Start

Die Hot-Start-Funktion liefert bei Schweißbeginn zusätzliche Leistung, um die Lichtbogenzündung zu vereinfachen. Zum Einstellen des Hot-Starts den MMA/E-Hand-Schweiß-Modus (16) auswählen und den Drehknopf (15) solange drücken bis die Einstellungsanzeige MMA Hot-Start (17) leuchtet. Anschließend mit dem Drehknopf (15) den gewünschten Wert (%) einstellen. (Einstellbereich 0-10%)

(18) Einstellung MMA Arc-Force

Diese Funktion erhöht die Energie, die einem verkürzten MMA-Lichtbogen zugeführt wird, wodurch die Abschmelzung der Elektrode beschleunigt wird, um ein Anhaften zu verhindern. Dies ist hilfreich bei manchen Elektrodentypen und bei verschiedenen Elektrodendurchmessern sowie bei Schweißarbeiten in manchen Zwangslagen, um den Lichtbogen besser regeln zu können. Zum Einstellen der Arc-Force den MMA/E-Hand-Schweiß-Modus (16) auswählen und den Drehknopf (15) solange drücken bis die Einstellungsanzeige MMA Arc-Force (18) leuchtet. Anschließend mit dem Drehknopf (15) den gewünschten Wert (%) einstellen. (Einstellbereich 0-10%)

WIG-Lichtbogenzündungs-Modi

Beim WIG-Schweißen führt der Kontakt der Wolframelektrode mit dem Werkstück zur Verunreinigung des Wolframs und des Werkstücks, was sich negativ auf die Schweißqualität auswirkt, insbesondere wenn die Wolframelektrode Strom führt.

(19) WIG-HF-Zündungs-Modus

Mit den Pfeiltaster (A) den WIG-HF-Zündungs-Modus (19) auswählen. Die Hochfrequenzzündung sendet einen hochenergetischen Stromimpuls durch das Brennersystem, welcher zwischen der Wolframelektrode und dem Werkstück 'überspringt', wodurch ein Lichtbogen zwischen der Wolframelektrode und dem Werkstück berührungslos gestartet wird. Der Nachteil der HF-Zündung besteht darin, dass der hochenergetische Stromimpuls erhebliche elektrische und Funksignalstörungen verursacht, was den Einsatz dieser Zündung in der Nähe empfindlicher elektronischer Ausrüstung wie Computern und Steuerungen einschränkt.

(20) LIFT-WIG-Zündungs-Modus

Mit den Pfeiltaster (A) den LIFT-WIG-Zündungs-Modus (20) auswählen. LIFT-WIG ist eine Kompromisslösung, bei der die Wolframverunreinigung auf ein Mindestmaß reduziert wird, während die von HF-Zündsystemen verursachten elektrischen Interferenzen ausbleiben. Bei der LIFT-WIG-Zündung wird mit der Wolframelektrode kurz das Werkstück berührt, der Abzug des Brenners wird betätigt und die Wolframelektrode wird angehoben. Der Regelkreis erkennt, dass die Wolframelektrode vom Werkstück entfernt wurde, und sendet einen schwachen Stromimpuls durch die Wolframelektrode, wodurch dann der WIG-Lichtbogen gezündet wird. Da die Wolframelektrode nicht unter Strom steht, während sie das Werkstück berührt, wird die Verunreinigung auf ein Mindestmaß reduziert.

WIG Betriebsarten SP(Spot) = WIG-Punktschweißen / DC WIG-Impulsschweißen**(21) SP(Spot) = WIG-Punktschweißen**

Dient zum Heften des Werkstückes und zum gleichmäßigen setzen von Schweißpunkten. Mit der Pfeiltaste (B) auswählen und den Drehknopf (15) solange Drücken bis rechts neben dem rechten Display S (11) und im Display (10) der voreingestellte Wert in Sekunden P0,1-P10 erscheint. Jetzt mit dem Drehknopf (15) die gewünschte Punktschweißzeit einstellen (Einstellbereich 0,1-10 sec.)

(22) DC WIG-Impulsschweißen EIN / (23) DC WIG-Impulsschweißen AUS

Beim WIG-Impulsschweißen wechselt die Schweißleistung zyklisch zwischen einem hohen und einem niedrigen Schweißstrom. Bei richtiger Anwendung bietet diese Funktion erhebliche Vorteile beim WIG-Schweißen, wie z. B. Geringere Wärmeeinbringung, bessere Kontrolle über das Schweißbad, Reduzierung von Verformungen und Verzug, höhere Schweißgeschwindigkeit, verbesserte Optik des Schweißgutes, Möglichkeit Dünnmaterial besser zu schweißen.

Mit der Pfeiltaste (B) auswählen und mittels WIG-Parameter-Pfeiltaste (D oder E) die gewünschten Parameter aufrufen und einstellen. (nähere Erklärung siehe Kapitel 3.4)

Das Verhältnis zwischen Grundstrom und Spitzenstrom beim WIG Impulsschweißen beeinflusst die Schweißnahtgeometrie und die Schweißgeschwindigkeit. Der Grundstrom ist der niedrigere Schweißstrom während des Impulses, während der Spitzenstrom der höhere Schweißstrom ist. Das Verhältnis zwischen Grund- und Spitzenstrom wird als „Duty Cycle/Pulsweite“ bezeichnet und gibt an, wie lange der Schweißstrom während des Impulses auf dem Spitzenwert gehalten wird. Wird die Pulsweite in Richtung Spitzenstrom erhöht kann eine höhere Schweißgeschwindigkeit erzielt werden, da es das Schmelzbad schneller erwärmt und einen tieferen Einbrand ermöglicht. Es kann jedoch auch zu einer breiteren Schweißnaht führen. Ein niedrigeres Verhältnis von Spitzenstrom zu Grundstrom kann zu einer schmalen Schweißnaht und einer besseren Schweißqualität führen, da es die Schweißhitze besser kontrolliert. Es kann jedoch auch zu einer niedrigeren Schweißgeschwindigkeit führen. Das optimale Verhältnis von Spitzenstrom zu Grundstrom hängt von der Art des Materials, der Dicke des Materials und anderen Schweißparametern ab und sollte entsprechend angepasst werden.

Eine höhere Impulsfrequenz bewirkt, dass der Lichtbogen stärker fokussiert wird, was für feine Edelstahlarbeiten und Ähnliches nützlich ist. Impulsschweißen kann außerdem eingesetzt werden, um die Bewegung des Schweißbads zu unterstützen. Dieses Verfahren ist praktisch für Schweißarbeiten in Zwangslage oder bei Werkstoffen mit höherer Schweißbadviskosität. Eine niedrigere Impulsfrequenz verursacht eine größere Wärmezufuhr, während eine höhere Impulsfrequenz das Gegenteil bewirkt.

WIG 2T = 2 Takt- / 4T = 4 Takt-Steuerung

(24) 2T = 2 Takt Steuerung

Der Taster am Schweißbrenner wird gezogen und gehalten, um den Schweißstromkreis zu aktivieren; bei Loslassen des Tasters wird der Schweißstromkreis unterbrochen.

(25) 4T = 4 Takt Steuerung

Diese Betriebsart ist beim WIG Schweißen sehr gängig, Sie ist bei längeren Schweißnähten sehr nützlich, da der Taster am Schweißbrenner nicht ständig gedrückt gehalten werden muss. Dies sorgt für entspannteres Schweißen und ruhigere Handführung.


Hier die Reihenfolge:

1. Der Taster wird einmal betätigt und gehalten (Gasvorströmzeit und Startstrom wird aktiviert)
2. Loslassen des Tasters (das Gerät wechselt in die Stromanstiegszeit (falls eingestellt) bis hin zum eingestellten Spitzenstrom)
3. Will man den Schweißvorgang beenden muss man den Taster länger gedrückt halten um in die Stromabsenkung und zum einstellen Endkraterstrom sowie der Gasnachströmzeit zu gelangen.

(27) JOB / Programmspeicherung

Dieses Schweißgerät verfügt über 10 Speicher- / Jobplätze, um individuelle Parameter abspeichern und wieder aufrufen zu können. Zum Beispiel wenn man diese Parameter für Serienarbeiten öfters benötigt oder einfach seine persönlichen Lieblings-Einstellungen abspeichern will. Zum Speichern (-S-) oder Laden (-L-) des JOB's den Drehknopf (15) ca. 3 Sekunden gedrückt halten bis im Display -S- erscheint. „- S-“ für Speichern oder „-L-“ für Laden. Wählen Sie durch das Drehen des Drehknopfes (15) aus ob Sie einen JOB Speichern oder Laden wollen. Drücken Sie den Drehknopf (15) erneut kurz und wählen Sie die Programmnummer 1-10 je nachdem wohin Sie den JOB speichern möchten oder welchen JOB sie aufrufen möchten.

3.4 WIG-Parametereinstellung

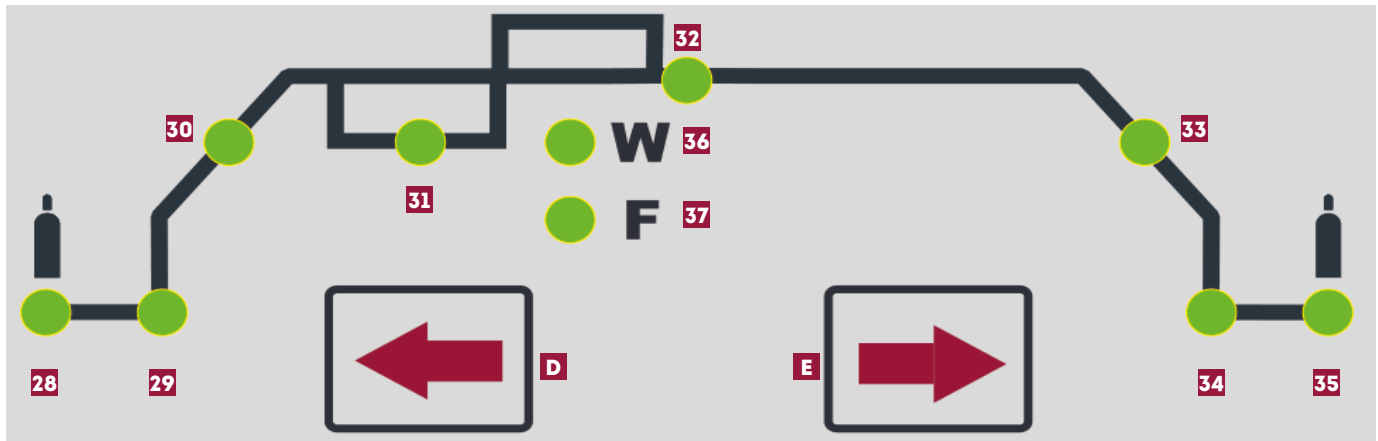

(28) Einstellungsanzeige Gasvorströmzeit

Die Gasvorströmzeit steuert die Zeitspanne, in welcher das Schutzgas ausströmt, sobald die Brennergaste gedrückt wird und bevor der Lichtbogen gezündet wird. Dadurch werden im Arbeitsbereich atmosphärische Gase eliminiert, welche die Schweißstelle vor Beginn der Schweißung verunreinigen könnten. Einstellbereich (0,0 – 2,0 S) Sekunden.

(29) Einstellungsanzeige Startstrom

Verfügbar in der 4T = 4 Takt Steuerung (25); Startstrom Einstellmöglichkeit von 5 – 250 A, der aktiviert wird, sobald die Brennergaste gedrückt und gehalten wird, bevor durch loslassen der Brennergaste die Stromanstiegszeit (30 falls eingestellt) bis hin zum Hauptschweißstrom/Spitzenstrom (32) gestartet wird.

(30) Einstellungsanzeige Stromanstiegszeit

In der 2T = 2 Takt Steuerung (24): Wenn die Brennergaste gedrückt und gehalten wird, erhöht sich der Schweißstrom schrittweise über die gewählte Stromanstiegszeit (30) bis zum eingestellten Hauptschweißstrom (32).

In der 4T = 4 Takt Steuerung (25): Wenn die Brennergaste gedrückt und losgelassen wird, erhöht sich der Schweißstrom schrittweise über die gewählte Stromanstiegszeit (30) bis zum eingestellten Hauptschweißstrom/Spitzenstrom (32).

Einstellbereich (0 – 10 S) Sekunden.

(31) Einstellungsanzeige Grundstrom

Nur aktiv falls DC WIG-Impulsschweißen (22) gewählt wurde: Zur Einstellung des niedrigen Grundimpulsschweißstromes.

Einstellbereich (5 – 250 A) Ampere.

(32) Einstellungsanzeige Hauptschweißstrom/Spitzenstrom

Zur Einstellung des Hauptschweißstroms bzw. Spitzenstroms. Einstellbereich (5 – 250 A) Ampere.

(33) Einstellungsanzeige Stromabsenkszeit

In der 2T = 2 Takt Steuerung (24): Wenn die Brennergaste nach gedrückt halten losgelassen wird, reduziert sich der Schweißstrom schrittweise über die gewählte Stromabsenkszeit (33 falls eingestellt) Richtung 0 Ampere, anschließend erfolgt die Gasnachströmzeit (35 falls eingestellt).

In der 4T = 4 Takt Steuerung (25): Wenn die Brennergaste gedrückt und losgelassen wurde und anschließend erneut gedrückt und längere Zeit gehalten wird, reduziert sich der Schweißstrom schrittweise über die gewählte Stromabsenkszeit (33 falls eingestellt) Richtung Endkraterstrom (34). Dadurch wird der Schweißer in die Lage versetzt, die Schweißnaht ohne einen 'Krater' am Ende des Schmelzbads kontrolliert abzuschließen. Einstellbereich (0 – 10 S) Sekunden.

(34) Einstellungsanzeige Endkraterstrom

Nur bei 4T = 4-Takt Steuerung (25) verfügbar: Wenn die Brennergaste gedrückt und losgelassen wurde und anschließend erneut gedrückt und längere Zeit gehalten wird, reduziert sich der Schweißstrom schrittweise über die gewählte Stromabsenkszeit (33 falls eingestellt) Richtung Endkraterstrom (34). Dadurch wird der Schweißer in die Lage versetzt, die Schweißnaht ohne einen 'Krater' am Ende des Schmelzbads kontrolliert abzuschließen. Einstellbereich (5 – 250 A) Ampere. Soll die Schweißung nach dem Endkratervorgang beendet werden die Brennergaste einfach loslassen und anschließend wird die Gasnachströmzeit (35 falls eingestellt) eingeleitet.

(35) Einstellungsanzeige Gasnachströmzeit

Steuert die Zeitspanne, während welcher das Schutzgas nach Unterbrechung des Lichtbogens noch weiter ausströmt. Dies schützt die Schweißstelle sowie die Wolframelektrode vor Verunreinigungen, während deren Temperatur noch ausreichend hoch ist, um mit atmosphärischen Gasen zu reagieren, nachdem die Schweißung beendet ist. Einstellbereich (0 – 10 S) Sekunden.

(36) Einstellungsanzeige Pulsweite

Nur verfügbar, wenn DC WIG-Impulsschweißen (22) gewählt wurde. Stellt bei Anwendung des Impulsmodus das Zeitverhältnis in Prozent zwischen dem Spitzenstrom und dem Grundstrom ein. Die Neutralstellung beträgt 50 %, die Zeitspanne des Spitzenstroms und des Grundstromimpulses sind identisch. Eine höhere Pulsweite verursacht eine größere Wärmezufuhr, während eine kürzere Pulsweite das Gegenteil bewirkt. Das Verhältnis zwischen Grundstrom und Spitzenstrom beim WIG Impulsschweißen beeinflusst die Schweißnahtgeometrie und die Schweißgeschwindigkeit. Der Grundstrom ist der niedrigere Schweißstrom während des Impulses, während der Spitzenstrom der höhere Schweißstrom ist. Das Verhältnis zwischen Grund- und Spitzenstrom wird als „Duty Cycle/ Pulsweite“ bezeichnet und gibt an, wie lange der Schweißstrom während des Impulses auf dem Spitzenwert gehalten wird. Wird die Pulsweite in Richtung Spitzenstrom erhöht kann eine höhere Schweißgeschwindigkeit erzielt werden, da es das Schmelzbad schneller erwärmt und einen tieferen Einbrand ermöglicht. Es kann jedoch auch zu einer breiteren Schweißnaht führen.

Ein niedrigeres Verhältnis von Spitzenstrom zu Grundstrom kann zu einer schmalen Schweißnaht und einer besseren Schweißqualität führen, da es die Schweißhitze besser kontrolliert. Es kann jedoch auch zu einer niedrigeren Schweißgeschwindigkeit führen.

Einstellbereich (5 – 95 %) Prozent.

(37) Einstellungsanzeige Impulsfrequenz

Nur verfügbar, wenn DC WIG-Impulsschweißen (22) gewählt wurde. Zur Einstellung der Frequenz, mit welcher der Schweißausgangsstrom zwischen der Spitzen- und Grundstromeinstellung wechselt. Eine höhere Impulsfrequenz bewirkt, dass der Lichtbogen stärker fokussiert wird, was für feine Edelstahlarbeiten und Ähnliches nützlich ist. Impulsschweißen kann außerdem eingesetzt werden, um die Bewegung des Schweißbads zu unterstützen. Dieses Verfahren ist praktisch für Schweißarbeiten in Zwangslage oder bei Werkstoffen mit höherer Schweißbadviskosität. Eine niedrigere Impulsfrequenz verursacht eine größere Wärmezufuhr, während eine höhere Impulsfrequenz das Gegenteil bewirkt. Einstellbereich (0,5 – 200 Hz) Hertz.

3.5 Einrichtung & Betrieb für MMA/E-Hand-Schweißen


3.5.1 Anschlusskonfiguration für MMA/E-Hand-Schweißen

Anschluss der Ausgangskabel: An diesem Schweißgerät sind zwei Anschlussbuchsen vorhanden. Zum MMA/E-Hand-Schweißen den Elektrodenhalter am Pluspol anschließen und das Massekabel (Werkstück) am Minuspol anschließen. Diese Konfiguration wird als DCEP bezeichnet. Allerdings erfordern diverse Elektroden eine andere Polarität, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Auf richtige Polarität achten. Die richtige Polarität ist den Angaben des Elektrodenherstellers zu entnehmen.

DCEP: Elektrode an Ausgangsbuchse „+“ angeschlossen.

DCEN: Elektrode an Ausgangsbuchse „-“ angeschlossen.

DC-MMA Modus: Je nach Elektrodenart Auswahl der Konfiguration DCEN oder DCEP.
Bitte die Elektrodenanleitung beachten.

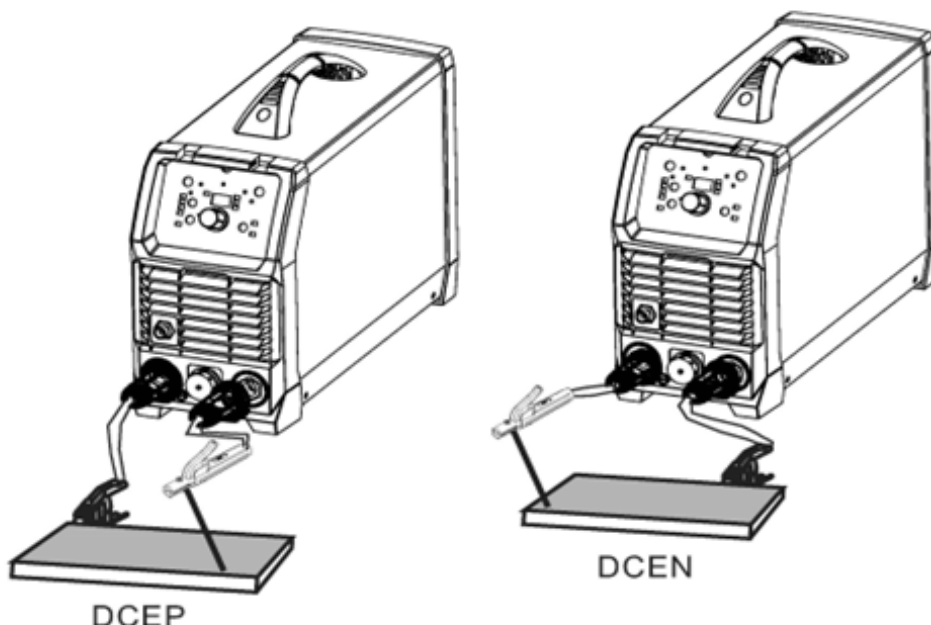

1. Den EIN-/AUS-Schalter (an der Geräterückseite) auf OFF stellen.
2. Das Massekabel an “–” anschließen und nach rechts festziehen.
3. Die Masseklemme am Werkstück befestigen. Der Kontakt mit dem Werkstück muss stabil sein. Die Masseklemme an sauberem, blankem Metall ohne Korrosion, Farbe oder Zunder (an der Kontaktstelle) anbringen.
4. Das Elektrodenkabel an “+” anschließen und nach rechts festziehen.
5. Mit einem Multimeter prüfen, ob die Eingangsspannung innerhalb des Schwankungsbereichs liegt und ob diese geerdet ist.
6. Jedes Gerät ist mit einem Netzkabel und Stromstecker ausgestattet, welche der Eingangsspannung entsprechen, um die Nutzung einer ungeeigneten Spannung zu verhindern. Den Stromstecker an das entsprechende Leitungsnetz anstecken.
7. Auf guten Kontakt mit entsprechender Stromversorgung achten und Oxidation vermeiden.

3.5.2 MMA/E-Hand-Schweißbetrieb

1. Nach korrekter Einrichtung entsprechend oben genannter Methode den Ein-/Ausschalter auf die Position “**ON**” stellen; die Betriebsleuchte leuchtet, das Gebläse schaltet sich ein, und das Gerät arbeitet einwandfrei.
2. Auf “**MMA/E-Hand-Schweiß-Modus**” (16) stellen.
3. Mit dem Parameter-Drehknopf die erforderlichen Schweißparameter einstellen (gemäß den Anweisungen im vorangegangenen Abschnitt).
4. Die Elektrode in den Elektrodenhalter einsetzen und festklemmen.
5. Die Elektrode über das Werkstück streichen, um einen Lichtbogen zu erzeugen und dann die Elektrode stabil halten, um den Lichtbogen aufrechtzuerhalten.
6. Mit dem Schweißen beginnen. Falls erforderlich, durch Nachstellen des Drehknopfs den Schweißstrom korrigieren.
7. Nach Abschluss der Schweißung die Stromquelle noch für 5 bis 10 Minuten im eingeschalteten Zustand belassen. So kann das Gebläse laufen und die innenliegenden Bauteile kühlen.
8. Den EIN-/AUS-Schalter (an der Geräterückseite) auf OFF stellen um das Gerät außer Betrieb zu nehmen.

HINWEIS



- Die Polarität der Anschlüsse beachten: MMA-DC-Schweißkabel-Anschlüsse in zwei Konfigurationen möglich. Die technischen Anforderungen des Schweißelektrodenherstellers bezüglich Anschlusskonfiguration beachten. Eine falsche Auswahl führt zu einem instabilen Lichtbogen, Spritzerbildung, starkem Anhaften und anderen Auswirkungen, welche sich direkt negativ auf die Schweißnahtqualität auswirken.
- Bei längerem Abstand zwischen Werkstück und Schweißgerät (Elektrodenhalter- und Massekabel), einen entsprechend größeren Kabelquerschnitt wählen, um den Spannungsabfall zu reduzieren.

3.5.3 Problembehebung E-Hand-Schweißen


In der nachstehenden Tabelle werden einige übliche Probleme beim E-Hand-Schweißen angesprochen. Im Falle von Fehlfunktionen der Ausrüstung sind die Empfehlungen des Herstellers strikt zu befolgen und einzuhalten.

Nr.	Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Abhilfemaßnahmen
1	Kein Lichtbogen	Unvollständiger Schweißstromkreis	Prüfen, ob Massekabel angeschlossen ist. Kontrolle aller Kabelverbindungen.
		Keine Stromversorgung	Kontrollieren, ob Gerät eingeschaltet und am Netz angeschlossen ist
		Falscher Modus gewählt	Prüfen, ob MMA-Auswahlschalter gewählt ist
2	Porosität - kleine Hohlräume oder Löcher, die durch Gaseinschlüsse im Schweißmaterial entstehen	Lichtbogen zu lang	Lichtbogen kürzer halten
		Werkstück verschmutzt, verunreinigt oder feucht	Feuchtigkeit und Stoffe wie Farbe, Fett, Öl und Schmutz einschließlich Walzzunder vom Grundmetall entfernen
		Feuchte Elektroden	Nur trockene Elektroden verwenden
3	Übermäßige Spritzerbildung	Stromstärke zu hoch	Stromstärke reduzieren oder größere Elektrode wählen
		Lichtbogen zu lang	Lichtbogen kürzer halten
4	Schweißnaht liegt oben auf, Bindefehler	Unzureichende Wärmezufuhr	Stromstärke erhöhen und ggf. größere Elektrode wählen
		Werkstück verschmutzt, verunreinigt oder feucht	Feuchtigkeit und Stoffe wie Farbe, Fett, Öl und Schmutz einschließlich Walzzunder vom Grundmetall entfernen
		Unzureichende Schweißtechnik	Richtige Schweißtechnik anwenden oder Unterstützung für die richtige Technik einholen
5	Mangelnde Durchdringung	Unzureichende Wärmezufuhr	Stromstärke erhöhen und ggf. größere Elektrode wählen
		Unzureichende Schweißtechnik	Richtige Schweißtechnik anwenden oder Unterstützung für die fachgerechte Technik einholen
		Schlechte Vorbereitung der Verbindung	Verbindungsausführung und Passform kontrollieren; darauf achten, dass Werkstoff nicht zu dick ist. Unterstützung für fachgerechte Verbindungsausführung und Passform einholen
6	Übermäßige Durchdringung – Durchbrand	Übermäßige Wärmezufuhr	Stromstärke reduzieren und ggf. kleinere Elektrode wählen
		Falsche Schweißgeschwindigkeit	Versuchen, die Schweißgeschwindigkeit zu erhöhen
7	Ungleichmäßiges Schweißnahtbild	Unruhige Hand, zitternde Hand	Zur Stabilisierung möglichst mit zwei Händen arbeiten, Technik verfeinern
8	Verzug – Verformung des Grundmetalls beim Schweißen	Übermäßige Wärmezufuhr	Stromstärke reduzieren und ggf. kleinere Elektrode wählen
		Unzureichende Schweißtechnik	Richtige Schweißtechnik anwenden oder Unterstützung für die richtige Technik einholen
		Schlechte Vorbereitung der Verbindung und/oder Verbindungsausführung	Verbindungsausführung und Passgenauigkeit kontrollieren, darauf achten, dass Werkstoff nicht zu dick ist. Unterstützung für fachgerechte Verbindungsausführung und Passform einholen
9	Elektrode schweißt mit unterschiedlicher oder unüblicher Lichtbogencharakteristik	Falsche Polarität	Polarität ändern, beim Elektrodenhersteller korrekte Polarität erfragen

3.6 Einrichtung & Betrieb für WIG-/TIG-Schweißen

3.6.1 Anschlusskonfiguration für WIG-Schweißen

1. Den EIN-/AUS-Schalter (an der Geräterückseite) auf OFF stellen.
2. Das Massekabel an “+” anschließen und nach rechts festziehen.
3. Die Masseklemme am Werkstück befestigen. Der Kontakt mit dem Werkstück muss stabil sein. Die Masseklemme an sauberem, blankem Metall ohne Korrosion, Farbe oder Zunder (an der Kontaktstelle) anbringen.
4. Das WIG-Schlauchpaket an “-” anschließen und nach rechts festziehen.
5. Den Gasanschluss des WIG-Brenners am WIG-Gasausgang und den Steuerleitungsstecker für die WIG-Brennerfernregelung an der Buchse für die Fernregelung anschließen; dabei auf festen Sitz aller Anschlüsse achten.
6. Den Gasregler an der Gasflasche montieren und den Gasschlauch am Gasregler anschließen.
7. Den Gasschlauch über den Schnellverschluss-Steckverbinder an den Gaseingangsanschluss an der Geräterückseite anschließen.

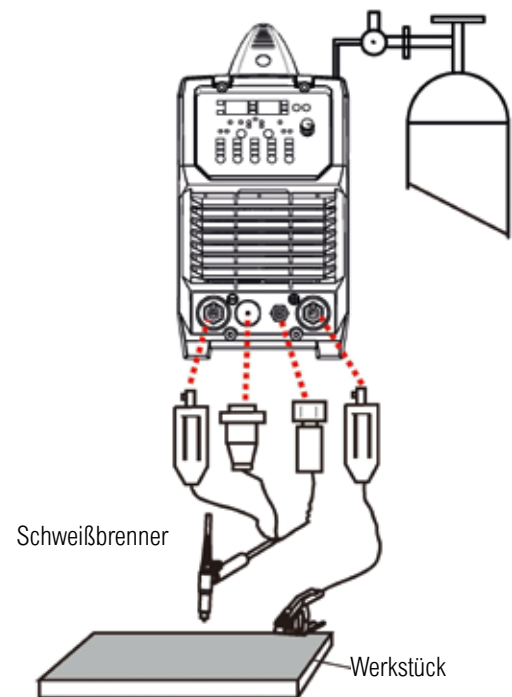

Auf Leckagen prüfen!

8. Das Gasflaschenventil öffnen und den Gasregler einstellen; der Durchfluss sollte je nach Anwendung zwischen 5-12 l/min betragen. Den Durchflussdruck des Reglers bei geöffnetem Brennerventil nochmals prüfen, da der eingestellte Gasstrom abfallen kann, sobald das Gas strömt.
9. Mit einem Multimeter prüfen, ob die Eingangsspannung innerhalb des Schwankungsbereichs liegt und ob diese geerdet ist.
10. Jedes Gerät ist mit einem Netzkabel und Stromstecker ausgestattet, welche der Eingangsspannung entsprechen, um die Nutzung einer ungeeigneten Spannung zu verhindern. Den Stromstecker an das entsprechende Leitungsnetz anstecken.
11. Auf guten Kontakt mit entsprechender Stromversorgung achten und Oxidation vermeiden.

HINWEIS



Die Gasflasche in aufrechter Position durch Anketten an einer ortsfesten Halterung oder einem geeigneten Transportwagen gegen Herunterfallen oder Umkippen sichern.

3.6.2 WIG-Schweißbetrieb

1. Die Wolframelektrode muss angespitzt werden, um optimale Schweißergebnisse zu erzielen. Dabei muss die Wolframelektrode in Drehrichtung der Schleifscheibe angeschliffen werden.
2. Die Wolframelektrode so einsetzen, dass sie ca. 3 bis 7 mm aus der Gasdüse heraussteht; auf richtige Spannhülse und Spannhülsegehäuse Größe achten.
3. Die Brennerkappe anziehen.
4. Nach korrekter Einrichtung entsprechend oben genannter Methode den Ein-/Ausschalter auf die Position “ON” stellen; die Betriebs-LED leuchtet auf, das Gebläse schaltet sich ein und das Gerät arbeitet einwandfrei.
5. Den gewünschten Zündmodus „WIG-HF-Zündung“ (19) oder „LIFT-WIG-Zündung“ (20) wählen.

6. Mit dem Parameter-Drehknopf die erforderlichen Schweißparameter einstellen (gemäß den Anweisungen im vorangegangenen Abschnitt).
7. Mit dem Schweißen beginnen. Falls erforderlich, durch Nachstellen des Drehknopfs oder falls vorhanden mittels UP/DOWN Schweißstromregelung am Brennerhandgriff den Schweißstrom korrigieren.
8. Nach Abschluss der Schweißung die Stromquelle noch für 5 bis 10 Minuten im eingeschalteten Zustand belassen. So kann das Gebläse laufen und die innenliegenden Bauteile kühlen.
9. Den EIN-/AUS-Schalter (an der Geräterückseite) auf OFF stellen um das Gerät außer Betrieb zu nehmen.

3.6.3 Problembehebung WIG-Schweißen

In der nachstehenden Tabelle werden einige übliche Probleme beim WIG-Schweißen angesprochen. Im Falle von Fehlfunktionen der Ausrüstung sind die Empfehlungen des Herstellers strikt zu befolgen und einzuhalten.

Nr.	Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahmen
1	Wolfram brennt schnell ab	Falsches Gas oder kein Gas	Reines Argon benutzen, kontrollieren ob die Gasflasche Gas enthält, der Druckregler, der Gasschlauch sowie der Brenner ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Flaschenventil geöffnet ist.
		Unzureichender Gasstrom	Kontrollieren, ob Gas angeschlossen ist; Schläuche, Gasventil und Brenner auf Durchgängigkeit prüfen.
		Brennerkappe nicht fachgerecht montiert	Darauf achten, dass die Brennerkappe so montiert ist, dass der O-Ring sich im Brennergehäuse befindet
		Brenner an DC+ angeschlossen	Brenner an Ausgangsklemme DC- anschließen
		Falsche Wolframelektrode verwendet	Wolframelektrodentyp kontrollieren und ggf. wechseln
		Wolframelektrode nach Abschluss der Schweißarbeit oxidiert	Schutzgas nach Unterbrechung des Lichtbogens 10-15 Sekunden weiterströmen lassen. 1 Sekunde pro 10 Ampere Schweißstrom.
		Wolframelektrode schmilzt bei AC-Schweißen in Düse zurück	Prüfen, ob korrekter Wolframelektrodentyp verwendet wird. Kontrollieren, ob die Balance-Steuerung nicht zu hoch eingestellt ist - Einstellwert reduzieren
2	Verunreinigtes Wolfram	Wolframelektrode berührt Schweißbad	Kontakt der Wolframelektrode mit Schweißbad verhindern. Den Brenner anheben, so dass Wolframelektrode 2-5 mm vom Werkstück entfernt ist
		Schweißdraht berührt Wolframelektrode	Kontakt des Schweißdrahtes mit Wolframelektrode während des Schweißens vermeiden; Schweißdraht in vordere Randzone des Schweißbads vor der Wolframelektrode einführen
		Wolfram schmilzt in Schweißbad ab	Prüfen, ob korrekter Wolframelektrodentyp verwendet wird. Zu hohe Stromstärke für Wolframelektrodengröße; Stromstärke reduzieren oder größere Wolframelektrode verwenden
3	Porosität - Aussehen und Farbe der Schweißnaht unzureichend	Falsches Gas / schlechter Gasstrom / Gasleck	Reines Argon benutzen. Kontrollieren, ob Gas angeschlossen ist; Schläuche, Gasventil und Brenner auf Durchgängigkeit prüfen. Gasstrom auf 5-12 l/min einstellen. Schläuche und Armaturen auf Löcher, Leckagen usw. prüfen
		Verunreinigtes Grundmetall	Feuchtigkeit und Stoffe wie Farbe, Fett, Öl und Schmutz vom Grundmetall entfernen
		Verunreinigter Schweißdraht	Schweißdraht vollständig von Fett, Öl oder Feuchtigkeit reinigen
		Falscher Schweißdraht	Schweißdraht prüfen und ggf. ersetzen
4	Gelbliche Rückstände / Rauchbildung an Keramikdüse / verfärbte Wolframelektrode	Falsches Gas	Reines Argongas verwenden
		Unzureichender Gasstrom	Den Gasstrom auf 5-12 l/min einstellen
		Unzureichende Gasnachströmung	Gasnachströmzeit erhöhen
		Keramikgasdüse zu klein	Größere Keramikgasdüse verwenden
5	Instabiler Lichtbogen beim Schweißen	Brenner an DC+ angeschlossen	Brenner an die Ausgangsklemme DC- anschließen
		Verunreinigtes Grundmetall	Stoffe wie Farbe, Fett, Öl und Schmutz einschließlich Walzzunder vom Grundmetall entfernen.
		Wolfram ist verunreinigt	10 mm der verunreinigten Wolframelektrode entfernen und Elektrode erneut anschleifen
		Lichtbogen zu lang	Den Brenner absenken, so dass Wolframelektrode 2-5 mm vom Werkstück entfernt ist

Nr.	Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahmen
6	HF vorhanden, jedoch kein Schweißstrom	Unvollständiger Schweißstromkreis	Prüfen, ob das Massekabel angeschlossen ist. Kontrolle aller Kabelverbindungen.
		Kein Gas	Kontrollieren, ob Gas angeschlossen und Flaschenventil geöffnet ist, Schläuche, Gasventil und Brenner auf Durchgängigkeit prüfen. Gasstrom auf 5-12 l/min einstellen
		Wolfram schmilzt in Schweißbad ab	Prüfen, ob korrekter Wolframelektrodentyp verwendet wird. Zu hohe Stromstärke für Wolframelektrodengröße; Stromstärke reduzieren oder größere Wolframelektrode verwenden
7	Lichtbogen wandert beim Schweißen	Schlechter Gasstrom	Gasstrom prüfen und auf 5-12 l/min einstellen
		Falsche Lichtbogenlänge	Den Brenner absenken, so dass Wolframelektrode 2-5 mm vom Werkstück entfernt ist
		Wolframelektrode falsch oder in schlechtem Zustand	Prüfen, ob korrekter Wolframelektrodentyp verwendet wird. 10 mm der verunreinigten Wolframelektrode entfernen und Elektrode erneut anschleifen
		Schlecht vorbereitete Wolframelektrode	Schleifriefen müssen in Längsrichtung zur Elektrodenspitze verlaufen, nicht in Umfangsrichtung. Richtige Schleifmethode und -scheibe verwenden.
		Grundmetall oder Schweißdraht verunreinigt	Verunreinigende Stoffe wie Farbe, Fett, Öl und Schmutz einschließlich Walzzunder vom Grundmetall entfernen. Schweißdraht vollständig von Fett, Öl oder Feuchtigkeit reinigen
		Falscher Schweißdraht	Schweißdraht prüfen und ggf. ersetzen
8	Lichtbogen lässt sich schwer zünden oder schweißt nicht	Gerät nicht fachgerecht eingerichtet	Kontrollieren, ob Geräteeinrichtung korrekt ist
		Kein Gas, falscher Gasstrom	Kontrollieren, ob Gas angeschlossen und Flaschenventil geöffnet ist, Schläuche, Gasventil und Brenner auf Durchgängigkeit prüfen. Den Gasstrom auf 5-12 l/min einstellen
		Falsche Wolframelektrodengröße oder -typ	Elektrodengröße und/oder -typ kontrollieren und ggf. wechseln
		Wolfram ist verunreinigt	10 mm der verunreinigten Wolframelektrode entfernen und Elektrode erneut anschleifen
		Anschluss lose	Alle Anschlüsse kontrollieren und anziehen
		Erdungsklemme nicht mit Werkstück verbunden	Die Erdungsklemme nach Möglichkeit direkt mit dem Werkstück verbinden
		Verlust der Hochfrequenz	Brenner und Kabel auf Risse in Isolierung oder schlechte Verbindungen kontrollieren.

3.6.4 WIG-/TIG-Schlauchpaket Stromfernregelung

Bei diesem Schweißgerät kann der Strom über UP/DOWN Drucktaster (=Standardversion) oder stufenlos über vertikales oder horizontales Potenziometer (=Optional) am WIG-/TIG-Schlauchpaket ferngeregelt werden. Mit den UP/DOWN Drucktastern kann der Strom in 1-A-Schritten erhöht oder verringert werden oder mit gedrückt gehaltener Taste in einem Schritt bis zu 20A verändert werden. Dies ist für Präzisionsarbeiten sehr nützlich. Mit einer Potenziometer-Stromfernregelung wird der Strom von dem Mindestwert von 5A bis zum an der Stromregelung des Gerätes eingestellten Höchstwert verändert (ACHTUNG diese Poti-Stromfernregelung benötigt eine andere Steuerleitungsstecker Belegung als die UP/DOWN Fernregelung über die Drucktaster, siehe u.a. Schaltplan).

WIG-Schlauchpaket mit UP/DOWN
Drucktaster / Schaltmodul (3DT)
(= Standard)




WIG-Schlauchpaket mit UP/DOWN
Poti vertikal / Schaltmodul (1DTPV)
(= Optional)




WIG-Schlauchpaket mit UP/DOWN
Poti horizontal / Schaltmodul (1DTPH)
(= Optional)



3.6.5 WIG-/TIG-Schlauchpaket Schaltplan / Belegung Steuerleitungsstecker

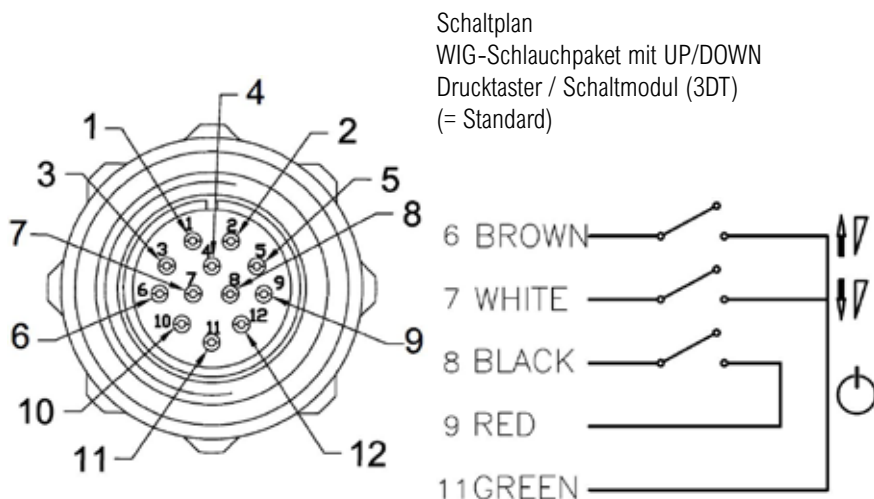

Schaltplan
WIG-Schlauchpaket mit UP/DOWN
Poti vertikal / Schaltmodul (1DTPV) oder
Poti horizontal / Schaltmodul (1DTPH)
(= Optional)

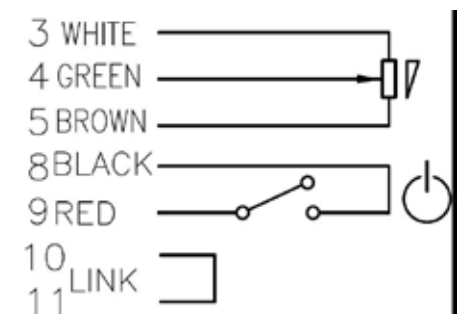


3.7 Konfiguration der Fernregelung

3.7.1 Konfiguration des kabelgebundenen Fußpedals

- Den 5-poligen Stecker des Fußpedalkabels am Fußpedal und den 12-poligen Stecker von diesem Kabel am Schweißgerät anschließen. Das Schweißgerät auf den gewünschten WIG Modus sowie auf 2T = 2-Takt Steuerung stellen und am Bedienfeld den gewünschten max. Schweißstrom einstellen.
- Mit Hilfe des Fußpedals kann der Schweißvorgang nun gestartet und gestoppt, sowie der Schweißstrom entsprechend angepasst werden.

Anschluss für kabelgebundene Fußfernsteuerung / Fernregelung

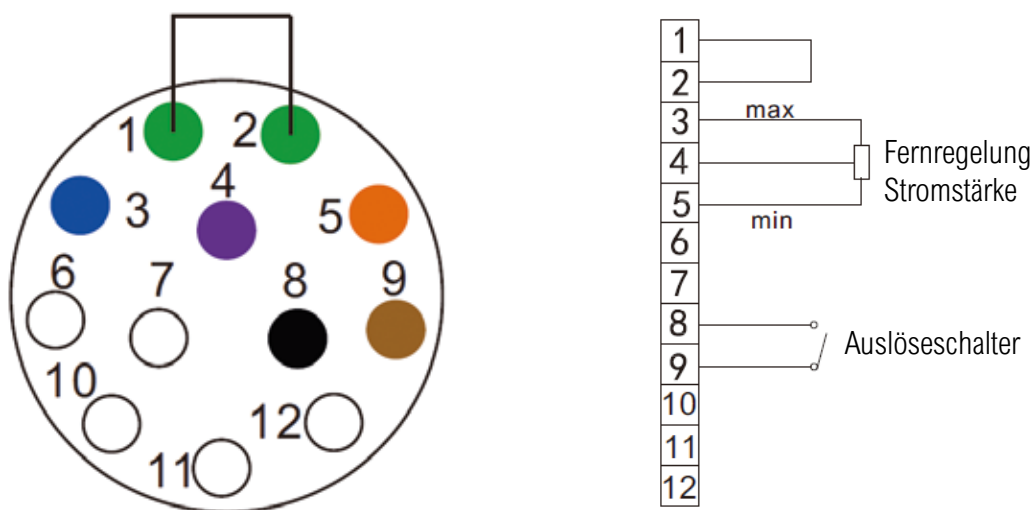

PIN	Funktion	PIN	Funktion
1	Mit 2 kurzgeschlossen	7	Nicht angeschlossen
2	Mit 1 kurzgeschlossen	8	Eingang Auslöseschalter
3	20 kΩ-Anschluss (maximal) an 20 kΩ-Fernbedienungspotensiometer	9	Eingang Auslöseschalter
4	Schleiferarmanschluss an 20 kΩ-Fernbedienungspotensiometer	10	Nicht angeschlossen
5	Null-Ohm-Anschluss (Minimum) an 20 kΩ-Fernreglerpotentiometer	11	Nicht angeschlossen
6	Nicht angeschlossen	12	Nicht angeschlossen

3.8 Betriebsumgebung

HINWEIS



- Höhe über NN: ≤ 1000 m
- Betriebstemperaturbereich: $-10 \sim +40$ °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: unter 90 % (20 °C)
- Der Neigungswinkel des Geräts darf bei der Arbeit 15° nicht überschreiten.
- Das Gerät vor starkem Regen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Die Staub-, Säure- und Schadgasbelastung der Umgebungsluft darf die normalen Standardwerte nicht überschreiten.
- Für ausreichende Belüftung während des Schweißens sorgen.
- Zwischen Wand und Gerät einen Abstand von mindestens 30 cm einhalten.

4 Wartung & Fehlerbehebung

4.1 Wartung

Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb von Schweißgeräten zu gewährleisten, müssen sie regelmäßig gewartet werden. In der nachstehenden Tabelle werden die Wartungspunkte im Einzelnen aufgeführt.

WARNUNG



Aus Sicherheitsgründen vor Beginn von Wartungsarbeiten am Gerät die Stromzufuhr unterbrechen und 5 Minuten warten, bis die Spannung der Kondensatoren auf den sicheren Wert von 36 V abgefallen ist!

Intervall	Wartungspunkte
Tägliche Prüfung	Darauf achten, dass Bedienelemente an Vorder- und Rückseite des Lichtbogenschweißgeräts beweglich und sicher montiert sind. Sollte ein Bedienelement nicht sicher montiert sein, bitte korrigieren. Falls das Bedienelement nicht korrigiert oder repariert werden kann, umgehend ersetzen. Bei fehlendem Zubehör den Wartungsservice informieren. Nach Ausstellen der Stromversorgung beobachten, ob das Lichtbogenschweißgerät zittert, Pfeifgeräusche von sich gibt oder seltsam riecht. Bei Auftreten eines der genannten Probleme die Ursache feststellen und beheben. Falls die Ursache nicht festgestellt werden kann, bitte Ihren Händler/Vertreter kontaktieren. Prüfen, ob die LEDs der Anzeige intakt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte die beschädigten LEDs ersetzen. Falls die Anzeige dennoch nicht funktioniert, die Leiterplatte der Anzeige warten oder ersetzen. Prüfen, ob die min./max. Anzeigewerte der LEDs mit den eingestellten Werten übereinstimmen. Falls Abweichungen vorhanden sind und diese die normalen Schweißergebnisse beeinträchtigen, bitte erneut einstellen. Prüfen, ob das Gebläse beschädigt ist, ob es sich normal dreht und sich steuern lässt. Ein defektes Gebläse bitte umgehend ersetzen. Sollte das Gebläse bei Überhitzung des Geräts nicht einsetzen, prüfen, ob das Flügelrad blockiert ist. Sollten sie blockiert sein, das Problem bitte beheben. Falls das Gebläse nach Behebung der obengenannten Probleme trotzdem nicht funktioniert, das Flügelrad in Drehrichtung des Gebläses anstoßen. Falls das Gebläse dann normal läuft, muss der Anlaufkondensator ersetzt werden. Wenn nicht, das Gebläse ersetzen. Überprüfen, ob der Schnellsteckverbinder locker oder überhitzt ist. Falls dies am Lichtbogenschweißgerät der Fall ist, den Verbinder befestigen oder ersetzen. Das Stromausgangskabel auf Beschädigungen kontrollieren. Beschädigte Stromausgangskabel ersetzen. Falls wassergekühlte Schlauchpakete verwendet werden, den Flüssigkeitsstand kontrollieren und ggf. ergänzen. Den Kühlkreislauf kontrollieren und auf Dichtheit prüfen. Defekte Schläuche unbedingt erneuern.
Monatliche Prüfung	Das Lichtbogenschweißgerät und die Wasserkühlung von innen mit trockener Druckluft reinigen. Insbesondere müssen Kühler, Netztrafo, Spulen, IGBT-Module, schnelle Dioden, Leiterplatten usw. entstaubt werden. Schrauben und Bolzen im Gerät kontrollieren. Lose Schrauben und Bolzen bitte fest anziehen. Abgesicherte Schrauben und Bolzen ersetzen. Rostige Schrauben und Bolzen entrostet und ordnungsgemäße Funktion sicherstellen.
Vierteljährliche Prüfung	Kontrollieren, ob die tatsächliche Stromstärke dem angezeigten Wert entspricht. Falls nicht, muss die Stromstärke reguliert werden. Der tatsächliche Schweißstromwert kann mit Hilfe einer Stromzange gemessen und eingestellt werden.
Halbjährliche Prüfung	Falls eine Wasserkühlung verwendet wird, Kühlflüssigkeit erneuern.
Jährliche Prüfung	Den Isolationswiderstand zwischen dem Hauptstromkreis, der Leiterplatte und dem Gehäuse messen. Falls dieser unter 1 MΩ liegt, ist die Isolierung vermutlich beschädigt und muss ersetzt oder verstärkt werden.

4.2 Problembehebung

- Die Schweißgeräte verlassen das Werk in getestetem und genau kalibriertem Zustand. Änderungen an den Geräten durch nicht von unserer Firma autorisierte Personen sind verboten!
- Wartungsarbeiten müssen sorgfältig durchgeführt werden. Beschädigte oder falsch verlegte Kabel bzw. Schlauchpakete stellen eine potenzielle Gefahr für den Benutzer dar!
- Das Gerät darf nur durch von unserem Unternehmen autorisiertes, fachkundiges Wartungspersonal überholt werden!
- Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten am Schweißgerät darauf achten, dass die Netzstromversorgung unterbrochen ist!
- Falls ein Problem auftritt und kein autorisierter fachkundiger Wartungsmitarbeiter vor Ort ist, bitte den örtlichen Vertreter oder Händler kontaktieren!
- Bei geringfügigen Problemen am Schweißgerät nachstehende Tabelle beachten:

Nr.	Problem	Ursachen	Abhilfemaßnahmen	
1	Stromquelle eingeschaltet, Betriebsleuchte brennt, aber Gebläse läuft nicht	Fremdkörper im Gebläse	Fremdkörper entfernen	
		Anlaufkondensator des Gebläses defekt	Kondensator ersetzen	
		Gebläsemotor defekt	Gebläse ersetzen	
		Intelligentes Gebläse	Das Gebläse schaltet sich nach einiger Zeit von selbst aus, Gerät nochmal aus und einschalten dann sollte der Lüfter wieder laufen	
2	Wertanzeige auf Display nicht intakt	LED im Display defekt	LED ersetzen	
3	Der angezeigte Max.- und Min.-Wert entspricht nicht dem eingestellten Wert	Der Maximalwert stimmt nicht überein	Potenziometer I _{max} mit einem geeichten Strommessgerät auf der Steuerplatine einstellen.	
		Mindestwert stimmt nicht überein	Potenziometer I _{min} mit einem geeichten Strommessgerät auf der Steuerplatine einstellen.	
4	Keinen Leerlaufspannungsausgang	Gerät ist defekt	Hauptstromkreis und Pr4 an der Hauptplatine überprüfen.	
5	WIG-HF-Zündungs-Modus - Lichtbogen kann nicht gezündet werden	HF-Platine erzeugt Funken.	Schweißkabel nicht mit den zwei Ausgängen am Schweißgerät verbunden.	Schweißkabel am Ausgang des Schweißgeräts anschließen.
			Schweißkabel defekt.	Reparieren oder ersetzen.
			Erdungskabel nicht sicher angeschlossen.	Erdungskabel prüfen.
			Schweißkabel zu lang.	Geeignetes Schweißkabel verwenden.
			Öl oder Staub auf Werkstück.	Prüfen und reinigen.
			Abstand zwischen Wolframelektrode und Werkstück zu groß.	Abstand verringern (ca. 3 mm).
		HF-Platine erzeugt keinen Funken.	HF-Platine funktioniert nicht.	Reparieren oder Pr8 an der Hauptplatine ersetzen.
			Abstand zwischen Entladern zu kurz.	Abstand einstellen (ca. 0,7 mm).
			Störung im Abzug der Schweißpistole.	Abzug der Schweißpistole, Steuerkabel und Stecker prüfen.
6	Kein Gasstrom (WIG)	Gasflasche geschlossen oder Flaschendruck zu niedrig	Gasflasche öffnen oder ersetzen	
		Fremdkörper im Ventil	Fremdkörper entfernen	
		Elektromagnetisches Ventil defekt	Ventil ersetzen	

Nr.	Problem	Ursachen	Abhilfemaßnahmen	
7	Ständiger Gasstrom	Fremdkörper im Ventil	Fremdkörper entfernen	
		Elektromagnetisches Ventil defekt	Ventil ersetzen	
		Einstellknopf für Gasvorströmzeit am Bedienfeld defekt	Reparieren oder ersetzen	
8	Schweißstrom nicht einstellbar	Schweißstrompotenziometer an Gerätevorderseite in schlechtem Zustand oder defekt	Potenziometer reparieren oder ersetzen	
9	Angezeigter Schweißstrom stimmt nicht mit tatsächlichem Wert überein.	Angezeigter Mindestwert stimmt nicht mit tatsächlichem Wert überein.	Potenziometer I _{min} auf Netzplatine einstellen.	
		Angezeigter Höchstwert stimmt nicht mit tatsächlichem Wert überein.	Potenziometer I _{max} auf Netzplatine einstellen.	
10	Durchdringung des Schmelzbads nicht ausreichend.	Schweißstrom zu niedrig eingestellt	Schweißstrom erhöhen	
11	Alarmleuchte am Bedienfeld leuchtet	Überhitzungsschutz	Zu hoher Schweißstrom	Schweißausgangsstrom reduzieren
			Zu lange Betriebszeit	Einschaltdauer reduzieren (mit Unterbrechungen arbeiten)

4.3 Liste der allgemeinen Fehlercodes

Fehlertyp	Fehlercode	Beschreibung	Leuchtenstatus
Thermorelais	E01	Überhitzung (1. Thermorelais)	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E02	Überhitzung (2. Thermorelais)	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E03	Überhitzung (3. Thermorelais)	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E04	Überhitzung (4. Thermorelais)	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E09	Überhitzung (Programmverzögerung)	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
Schweißgerät	E10	Phasenverlust	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E11	Kein Wasser	Gelbe Leuchte (Wassermangel) brennt dauerhaft
	E12	Kein Gas	Rote Leuchte brennt dauerhaft
	E13	Unterspannung	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E14	Überspannung	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E15	Überstrom	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E16	Überlast Drahtzuführung	---
Schalter	E20	Tastenfehler am Bedienfeld beim Einschalten des Geräts	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E21	Andere Fehler am Bedienfeld beim Einschalten des Geräts	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E22	Brennerfehler beim Einschalten des Geräts	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
	E23	Brennerfehler bei normalem Arbeitsablauf	Gelbe Leuchte (Thermoschutz) brennt dauerhaft
Zubehör	E30	Verbindungsabbruch Schneidbrenner	Rote Leuchte blinkt
	E31	Verbindungsabbruch Wasserkühler	Gelbe Leuchte (Wassermangel) brennt dauerhaft
Kommunikation	E40	Verbindungsproblem zwischen Drahtzuführung und Stromquelle	---
	E41	Kommunikationsfehler	---

4.4 Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte



Elektrische Geräte dürfen nicht mit den normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bei der Entsorgung des Geräts die lokalen Vorschriften beachten.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und der entsprechenden Umsetzung in nationales Recht müssen elektrische Geräte nach Ablauf ihrer Lebensdauer von anderen Abfällen getrennt gesammelt und zur angemessenen Verwertung einer Abfallbehandlungsanlage zugeführt werden.

Das Gerät zur nächsten Sammelstelle bringen. Ggf. bei unseren Händlern Erkundigungen einholen.

Bei der Entsorgung muss der Betreiber das auf der Rückseite des Geräts angebrachte Typenschild entfernen, um zu verhindern, dass das Gerät ohne Schutzeinrichtungen wieder in Betrieb genommen wird, da in diesem Fall DER HERSTELLER NICHT MEHR HAFTBAR IST. Die Einhaltung der europäischen Richtlinie und der lokalen Rechtsvorschriften trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung, das Recycling und/oder die Verwertung der Materialien zu begünstigen, aus denen das Gerät besteht.

5 Ersatzteile

GEFAHR




ACHTUNG beim Verwenden von nicht originalen Ersatz- oder Verschleißteilen besteht Verletzungsgefahr. Es sind ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile zu verwenden um Gefahr für den Bediener und Beschädigung oder Fehlfunktion des Gerätes zu vermeiden.

5.1 Ersatzteilbestellung

Die Ersatz- oder Verschleißteile können über den Vertragshändler oder direkt beim Hersteller bestellt werden.

Bei technischen Rückfragen zu Ihrem Produkt oder Ersatzteilanfragen bitte immer diese Seriennummer bekannt geben. Anhand dieser lässt sich auch das Produktionsjahr & Produktionsmonat identifizieren (zB. 22 = Baujahr 2022 / 12 = Monat Dezember)

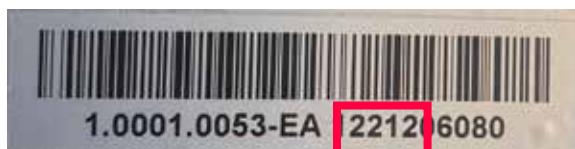

Kontaktdaten:

Fax: 0043 7752 80880

E-Mail: office@elmag.at


Folgende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatzteilbestellung angeben:

- Modellname / Typenbezeichnung
- falls möglich Foto vom Typenschild und der Seriennummer / Baujahr
- Artikelnummer des Gerätes
- Benötigte Ersatzteil-Positionsnummer
- Benötigte Ersatzteilmenge
- Versand- & Rechnungsadresse

Angaben zum Modellnamen, Typenbezeichnung, Art. Nr. finden Sie auf dem Typenschild, welches am Gerät angebracht ist.

5.2 Ersatzteilzeichnung / Ersatzteilliste

5.2.1 DD 2560T P - WIG-/TIG DC Schweißinverter

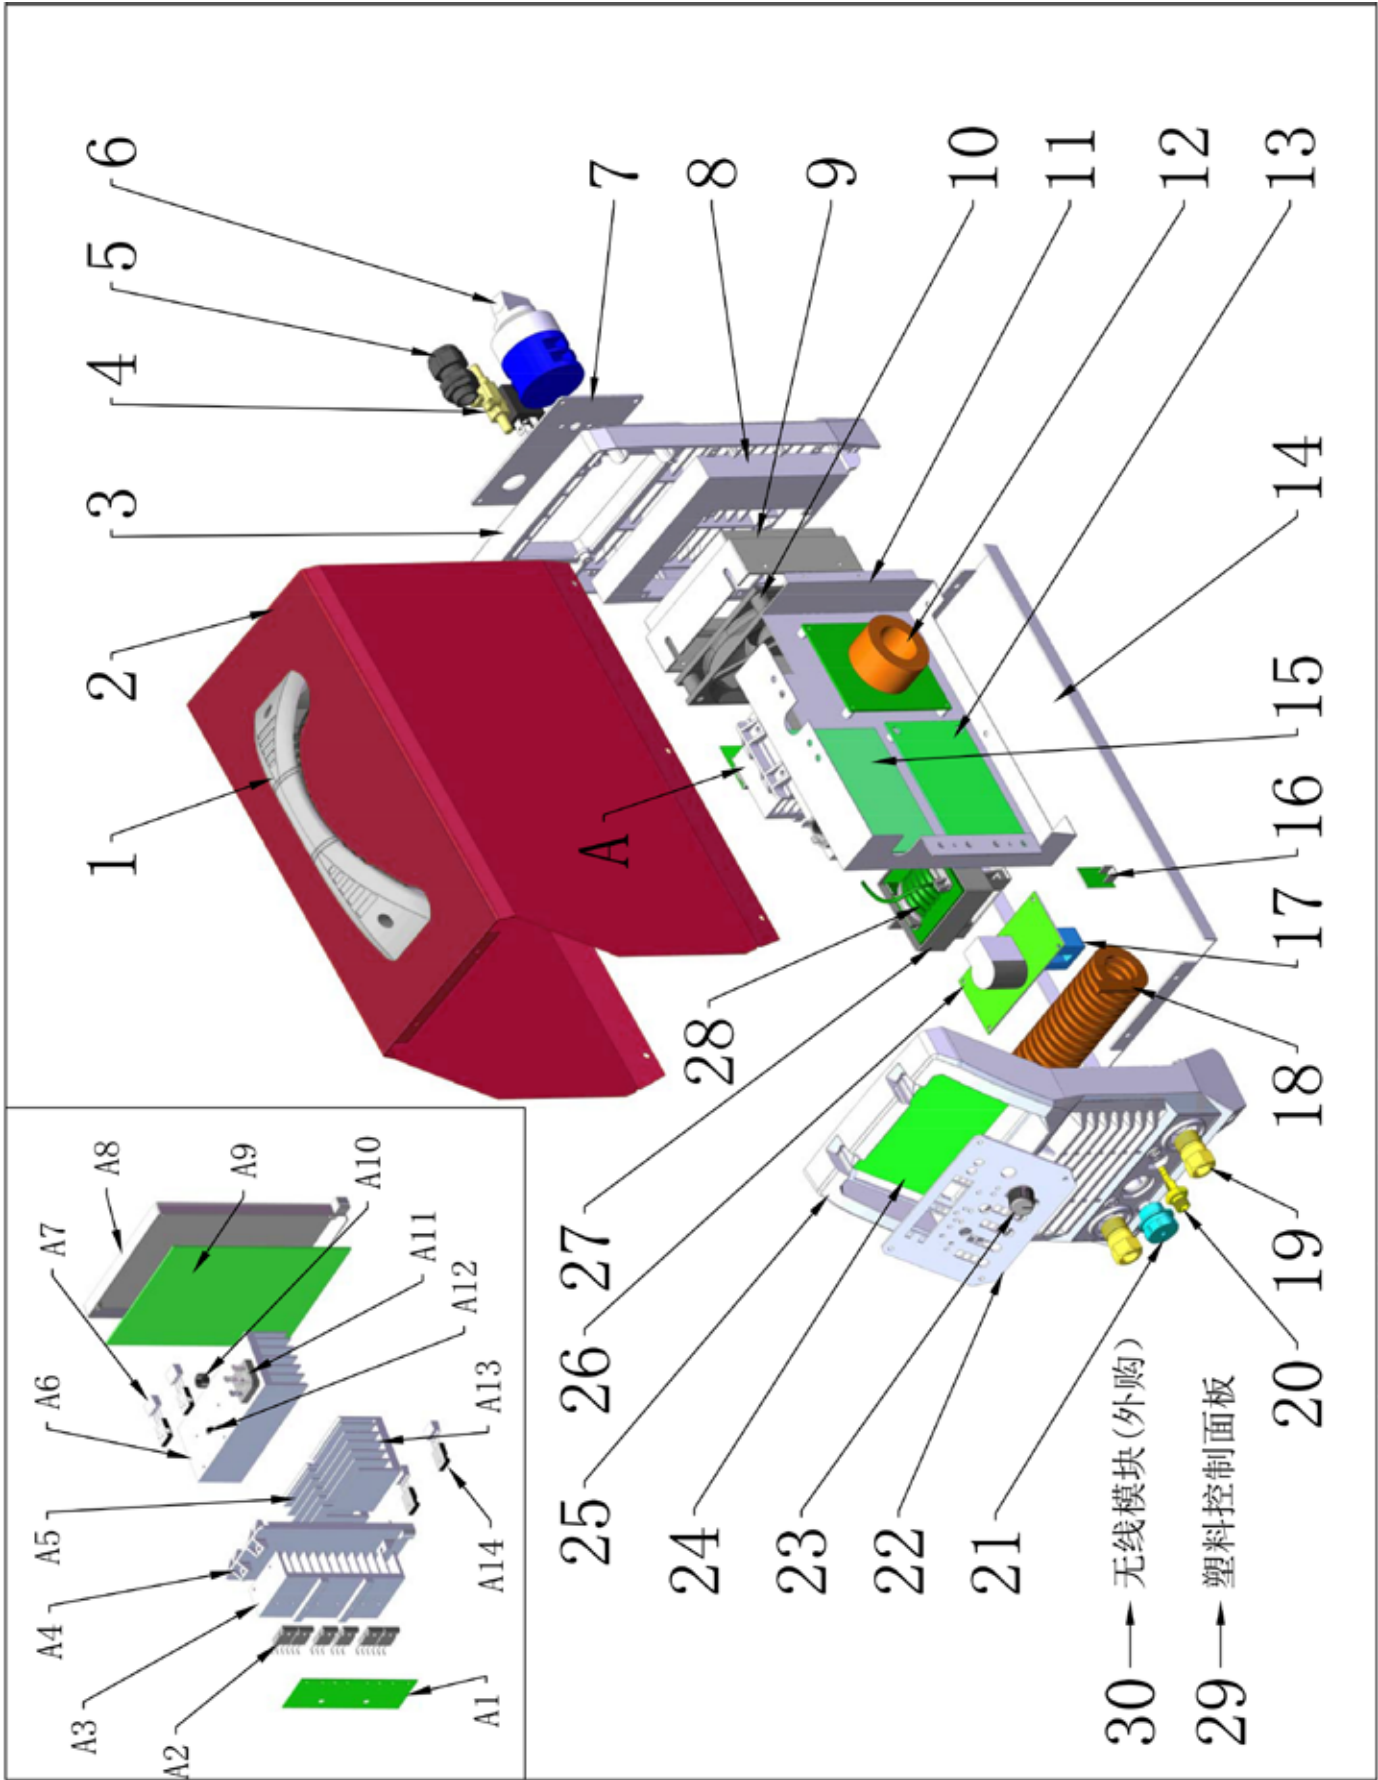


Spare Part List / Ersatzteilliste DD 2560T P

No. Nr.	Product Code	ELMAG Art. Nr.	Description	Beschreibung	UNIT Einheit	QTY Menge
1	7.2530.003	9105052	handle	Tragegriff	pcs/Stk.	1
2	7.3010.0316-A	9105051	cover	Gehäuse	pcs/Stk.	1
3	7.0680.910	9105048	rear panel	PVC-Rahmen Hinterteil	pcs/Stk.	1
4	6.2530.002	9105120	two position two way solenoid valve	Elektro-Magnetventil	pcs/Stk.	1
5	6.1550.003-B		fixing head for external cable	Befestigungskopf für externes Kabel	pcs/Stk.	1
6	6.2320.304-A	9105045	on/off switch	Hauptschalter	pcs/Stk.	1
7	7.3070.0365-A		fixing plate for rear panel	Befestigungsplatte für Hinterteil	pcs/Stk.	1
8	7.1220.0316		fixing plate for fan	Befestigungsplatte für Ventilator	pcs/Stk.	1
9	7.3040.002		fan cover	Ventilatorgehäuse	pcs/Stk.	1
10	6.7200.002	9105053	fan	Ventilator	pcs/Stk.	1
11	7.1230.002		fixing box	Befestigungsbox	pcs/Stk.	1
12	3.0628.7001	9105062	EMC PCB	EMC-Platine	pcs/Stk.	1
13	3.0628.3002-A	9105061	3 phase power PCB	Leistungsplatine	pcs/Stk.	1
14	7.0550.0365-C		bottom panel	Grundplatte	pcs/Stk.	1
15	3.P628.1006-C-1	9105162	control PCB	Steuerplatine	pcs/Stk.	1
16	3.0628.7005-A	9105163	HF absorption PCB	Absorptionsplatine HF	pcs/Stk.	1
17	6.3210.002		hall current sensor	Hall Stromsensor	pcs/Stk.	1
18	5.2710.9007		HF inductance	HF Drossel	pcs/Stk.	1
19	6.1520.201	9105020	35-70MM euro socket	35-70MM Einbaubuchse	pcs/Stk.	2
20	7.4620.004		gas fitting	Gasanschluss	pcs/Stk.	1
21	6.1320.012-B	9105132	12 pin socket	HF-Steckdose, Geräteseitig, 12-Pin	pcs/Stk.	1
22	7.3060.0365-B		fixing plate for front panel	Befestigungsplatte für Frontplatte	pcs/Stk.	1
23	6.4580.014	9105021	knob	Drehkopf zu Poti Ø26 mm	pcs/Stk.	1
24	3.P628.4027-B-1	9105171	digital PCB	Front-Steuerplatine	pcs/Stk.	1
25	7.0690.911	9105172	front panel	PVC-Rahmen Vorderteil	pcs/Stk.	1
26	3.0628.7112-A	9105173	HF PCB	PFC/HF Platine	pcs/Stk.	1
27	7.1230.047		crimp terminal	Crimpanschluss	pcs/Stk.	2
28	5.1850.0365-A	9105175	transformer	Transformator	pcs/Stk.	1
29	7.1230.919	9105176	plastic control panel between No. 24+22	PVC Zwischenplatte zu Front-Steuerplatine zwischen 24+22	pcs/Stk.	1
30	3.0628.7000-A	9105177	wireless module	Wireless Modul	pcs/Stk.	1
A1	3.0628.6011-A	9105063 (2.2000.0365)	FRD PCB	FRD Platine	pcs/Stk.	1
A2	6.4010.209		fast recovery diode	Fast Recovery Diode	pcs/Stk.	6
A3	7.4230.008		FRD heat sink	FRD Kühlkörper	pcs/Stk.	1
A4	7.1230.903		middle plate	Mittlere Platte	pcs/Stk.	1
A5	7.4220.050		heat sink	Kühlkörper	pcs/Stk.	1
A6	7.4220.049		heat sink	Kühlkörper	pcs/Stk.	1
A7	7.7130.001		insulation block	Isolationsblock	pcs/Stk.	4
A8	7.1230.902		sealbox	Sealbox	pcs/Stk.	1
A9	3.0628.2012		main control PCB	Hauptplatine	pcs/Stk.	1
A10	6.6620.001		screw cover buckle	Schraubdeckel Schnalle	pcs/Stk.	1
A11	6.4110.009		3 phase rectifier bridge	3 Phasen Gleichrichterbrücke	pcs/Stk.	1
A12	3.0628.7044		thermal PCB	Wärmeleiterplatte	pcs/Stk.	1
A13	7.4220.051		heat sink	Kühlkörper	pcs/Stk.	1
A14	6.4250.025		IGBT	IGBT	pcs/Stk.	4

HAUPTPLATINE KOMPLETT

6 Elektrischer Schaltplan

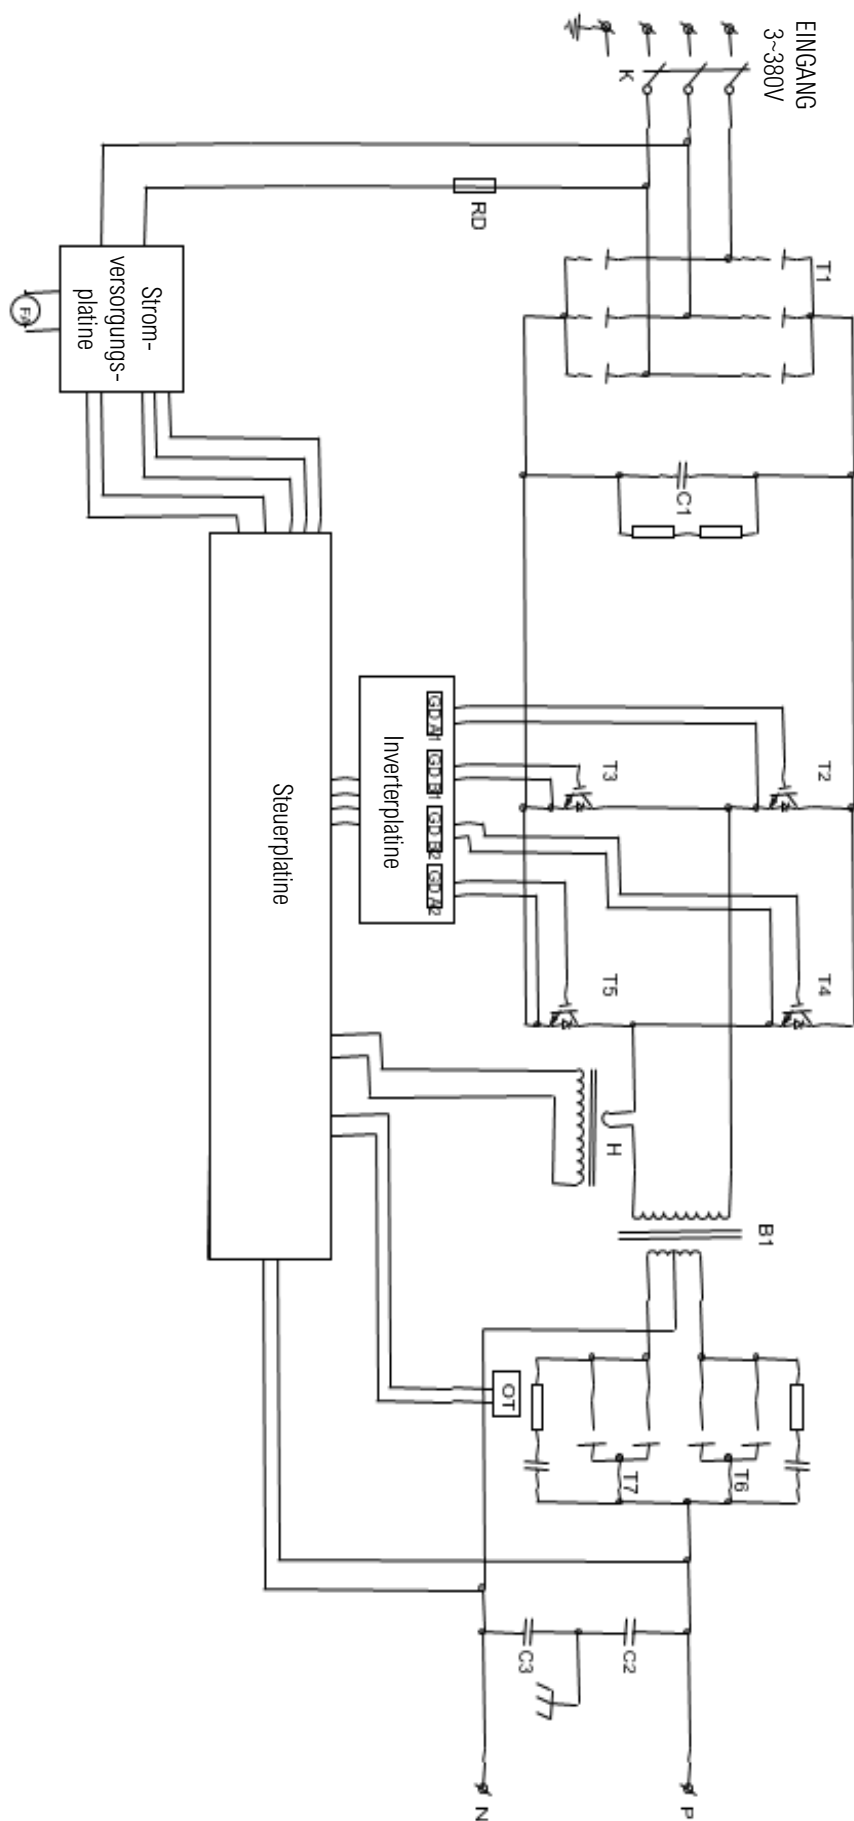



7 Konformitätserklärung

Konformitätserklärung im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichneten Maschinen aufgrund Ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung übereinstimmt mit allen Bestimmungen der EG-Richtlinien:

- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie),
- 2014/30/EU (EMV-Richtlinie).

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Inverkehrbringer:

Firmenname: ELMAG Entwicklungs und Handels GmbH
Anschrift: Hannesgrub Nord 19
A-4911 Ried/Tumeltsham
Österreich

Die technische Dokumentation der Maschine wird verwaltet von:

Firmenname: ELMAG Entwicklungs und Handels GmbH
Anschrift: Abteilung technische Dokumentation
Hannesgrub Nord 19
A-4911 Ried/Tumeltsham
Österreich

Produkt: WIG-/TIG DC-Schweißinverter
Eigenschaft: WIG-Schweißgerät zur Durchführung von Lichtbogenschweißverfahren
Modell: DD 2560T P
Seriennummer: Siehe Typenschild auf dem Gerät

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen und Spezifikationen, die für diese Maschine gültig sind:

EN 60974-1:2012 Lichtbogenschweißeinrichtungen - Teil 1: Schweißstromquellen
EN 60974-10:2014+A1:2015 Lichtbogenschweißeinrichtungen - Teil 10: Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (IEC 60974-10:2014+A1:2015)

Ried im Innkreis, am 26.Jänner 2023

Markus Einfinger (Geschäftsführer)

NOTIZEN

[illegible]

[illegible]

ELMAG Entwicklungs und Handels GmbH

Hannesgrub Nord 19

A-4911 Ried/Tumeltsham

Tel. +43 7752 80 881

Fax +43 7752 80 880

Mail office@elmag.at

Web www.elmag.at